

SG-36

静音集中粉碎机

日期: 2015 年 12 月

版本: Ver.A (中文版)



目录

1. 概述	9
1.1 编码原则.....	10
1.2 特点.....	10
1.3 机器规格.....	12
1.3.1 机器规格表.....	12
1.3.2 外形尺寸图.....	13
1.4 安全规则.....	14
1.4.1 安全标识.....	14
1.4.2 机器的运输与储藏.....	15
1.5 免责声明.....	17
2. 结构特征与工作原理	18
2.1 功能描述.....	18
2.1.1 工作原理.....	18
2.2 安全系统.....	19
2.2.1 急停开关.....	19
2.2.2 安全开关.....	19
2.2.3 门锁.....	20
2.3 机器零件图.....	21
2.3.1 系统结构图.....	21
2.3.2 材料明细表.....	22
2.3.3 粉碎室.....	24
2.3.4 粉碎室材料明细表.....	24
2.3.5 刀架.....	25
2.3.6 传动件.....	26
2.3.7 传动件材料明细表.....	26
2.3.8 筛网.....	27
2.3.9 筛网材料明细表.....	27
2.3.10 网架.....	27
2.3.11 网架材料明细表.....	27
2.3.12 风机.....	28
2.3.13 风机材料明细表.....	28

2.3.14	进料箱, 隔音箱及挡板	29
2.3.15	进料箱, 隔音箱及挡板材料明细表	29
2.3.16	集料盒	30
2.3.17	集料盒材料明细表	30
2.3.18	主体	31
2.3.19	主体材料明细表	31
2.4	电路图	32
2.4.1	电路图参数表(400V)	32
2.4.2	主电路图(400V)	33
2.4.3	控制电路图(400V)	34
2.4.4	电气元件布置图(400V)	36
2.4.5	电气组件明细表(400V)	40
2.4.6	电路图参数表(230V)	46
2.4.7	主电路图(230V)	47
2.4.8	控制电路图(230V)	48
2.4.9	电气元件布置图(230V)	50
2.4.10	电气组件明细表(230V)	54
2.5	主要电气元件说明	60
2.5.1	微电脑控制板(PCB)	60
2.6	选购配件	62
2.6.1	DS-36 粉尘分离系统	62
2.6.2	筛网	64
2.6.3	刀具	64
3.	安装、调试	65
3.1	安装注意事项	66
3.2	安装位置	68
3.3	刀架及轴承的安装	70
3.4	皮带轮及电机的安装	70
3.4.1	SG-3650	70
3.4.2	SG-3675	72
3.5	定刀与动刀的安装	74
3.6	筛网、网架及集料盒的安装	74
3.7	进料箱及入料口的安装	75
4.	使用、操作	78

4.1	开机预检	78
4.1.1	首次开机前	78
4.1.2	首次开机 2 小时后	78
4.1.3	首次开机 20~30 小时后	79
4.2	电路连接	79
4.2.1	检查电机的运转方向	79
4.2.2	检查风机的运转方向	79
4.3	打开进料箱、网架及集料盒	80
4.3.1	打开进料箱	80
4.3.2	打开集料盒和筛网	81
4.4	关闭进料箱、筛网及集料盒	81
4.4.1	安装网架及集料盒	81
4.4.2	关上进料箱	81
4.5	开机及停机	82
4.6	刀具安装调节	83
5.	故障排除	84
5.1	粉碎机不能运行	84
5.2	其它原因而停机	84
6.	维修与保养	85
6.1	维修	85
6.1.1	换刀	85
6.2	传动	87
6.2.1	V 形带的日常保养及调整	87
6.2.2	V 形带的调整	88
6.3	润滑	88
6.3.1	润滑油规格（在使用过程中可选择如下品牌的润滑油）	88
6.3.2	请定期给轴承添加润滑油。	89
6.4	清洁	89
6.5	维修保养记录表	91
6.5.1	机器资料	91
6.5.2	安装检查	91
6.5.3	日检	91
6.5.4	周检	91
6.5.5	月检	92

6.5.6 半年或每运行 1000 小时检查	92
6.5.7 三年检	92

表格索引

表 1-1: 机器规格表	12
表 2-1: 材料明细表	22
表 2-2: 粉碎室材料明细表	24
表 2-3: 刀架材料明细表	25
表 2-4: 传动件材料明细表	26
表 2-5: 筛网材料明细表	27
表 2-6: 网架材料明细表	27
表 2-7: 风机材料明细表	28
表 2-8: 进料箱, 隔音箱及挡板材料明细表	29
表 2-9: 集料盒材料明细表	30
表 2-10: 主体材料明细表	31
表 2-11: 材料明细表一(SG-3675 400V)	40
表 2-12: 材料明细表二(SG-3675 400V)	41
表 2-13: 材料明细表三(SG-3675 400V)	42
表 2-14: 材料明细表一(SG-3650 400V)	43
表 2-15: 材料明细表二(SG-3650 400V)	44
表 2-16: 材料明细表三(SG-3650 400V)	45
表 2-17: 材料明细表一(SG-3675 230V)	54
表 2-18: 材料明细表二 (SG-3675 230V)	55
表 2-19: 材料明细表三 (SG-3675 230V)	56
表 2-20: 材料明细表一 (SG-3650 230V)	57
表 2-21: 材料明细表二 (SG-3650 230V)	58
表 2-22: 材料明细表三 (SG-3650 230V)	59

图片索引

图 1-1: 外形尺寸图	13
图 2-1: 主体开关	18
图 2-2: 工作原理图	18

图 2-3: 安全开关	19
图 2-4: 急停开关	19
图 2-5: 安全开关	20
图 2-6: 门锁	20
图 2-7: 系统结构图	21
图 2-8: 粉碎室图	24
图 2-9: 刀架图	25
图 2-10: 传动件图	26
图 2-11: 筛网图	27
图 2-12: 网架图	27
图 2-13: 风机图	28
图 2-14: 进料箱, 隔音箱及挡板	29
图 2-15: 集料盒	30
图 2-16: 主体	31
图 2-17: 主电路图(400V)	33
图 2-18: 控制电路图 1(400V)	34
图 2-19: 控制电路图 2(400V)	35
图 2-20: 电气元件布置图(不选配安全继电器) (SG-3650 400V)	36
图 2-21: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3650 400V)	37
图 2-22: 电气元件布置图(不选配安全继电器) (SG-3675 400V)	38
图 2-23: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3675 400V)	39
图 2-24: 主电路图(230V)	47
图 2-25: 控制电路图 1(230V)	48
图 2-26: 控制电路图 2(230V)	49
图 2-27: 电气元件布置图(不选配安全继电器) (SG-3650 230V)	50
图 2-28: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3650 230V)	51
图 2-29: 电气元件布置图(不选配安全继电器) (SG-3675 230V)	52
图 2-30: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3675 230V)	53
图 2-31: PCB 线路板	60
图 2-32: 主要电气元件图	61
图 2-33: 粉尘分离系统安装示意图	62
图 2-34: 筛网	64
图 3-1: 安装位置图	66
图 3-2: 安装示意图一	68

图 3-3: 安装示意图二	68
图 3-4: 安装示意图三	69
图 3-5: 刀架轴安装示意图	70
图 3-6: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)一	70
图 3-7: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)二	71
图 3-8: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)三	71
图 3-9: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)四	71
图 3-10: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)五	72
图 3-11: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)一	72
图 3-12: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)二	72
图 3-13: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)三	73
图 3-14: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)四	73
图 3-15: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)五	73
图 3-16: 定刀与动刀的安装	74
图 3-17: 筛网、网架及集料盒安装	75
图 3-18: 进料箱及入料口的安装一	75
图 3-19: 进料箱及入料口的安装二	76
图 3-20: 进料箱及入料口的安装三	76
图 3-21: 进料箱及入料口的安装四	76
图 3-22: 进料箱及入料口的安装五	77
图 4-1: 调位螺栓	79
图 4-2: 风机运转	80
图 4-3: 关闭进料箱、筛网及集料盒	81
图 4-4: 主电源开关	82
图 4-5: 刀具调节图	83
图 6-1: 卸下动刀片	86
图 6-2: 传送带保养图	88
图 6-3: V形带的调整图	88
图 6-4: 注油口	89

1. 概述



安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。



注意!

粉碎机的刀片很锋利，易割伤人，使用时应非常小心。




禁止处理有毒及易燃的物料!

SG-36 系列静音集中粉碎机适用于粉碎各种塑胶材料，包括注射成型，吹塑成型或废料的集中回收。其结构严谨，操作方便，换刀简便快捷。片型刀具，采用最新的 V 形切割技术，使能量损耗达到最小程度。静音集中粉碎机机器型号多，应用范围广，可满足客户不同的粉碎要求。



机型：SG-3650

1.1 编码原则

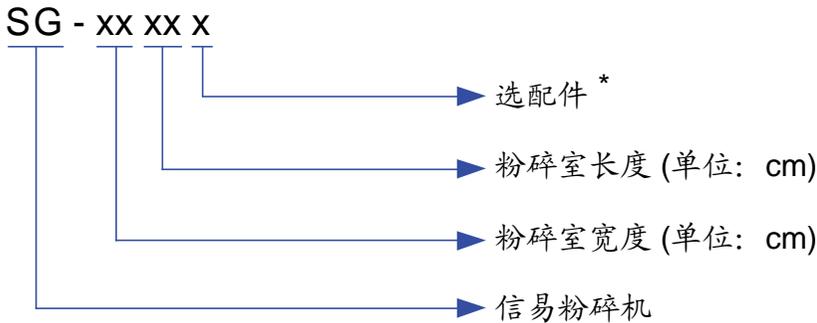

注: *

S=减小电机功率 H=增大电机功率 P=片刀(除SG-23系列外)
 R=进料口及储料箱为不锈钢材质 FAD=满料警报装置 F=粉碎加纤料
 CE=欧规标准

1.2 特点

标准配置

- 1) SG-36 系列采用片型刀具;
- 2) 片型刀具, 渐切式一体化设计, 切削效果好, 噪音低;
- 3) 刀具采用进口钢材, 强度高, 坚固耐用;
- 4) 机身采用全封闭式, 配备隔音装置, 可有效降低粉碎时所产生的噪音;
- 5) 加装电流继电器, 马达过载保护及多重安全保护装置;
- 6) 配备旋风器, 可有效分离粉碎料与风, 便于原料的收集;
- 7) 配备粉尘收集布袋, 便于清理, 减少污染;
- 8) 配备送料风车, 可自动送料, 提高效率;
- 9) SG-36 系列配备避震器, 可有效吸收粉碎时产生的震动。

选购配备

- 1) 针对含纤粉碎料, 增加加纤型粉碎机, 粉碎室等与原料接触的部件均采用表面硬化处理, SG-36 加纤型刀片材质是 V-4E 与 S50C 贴合;
- 2) 粉尘分离器、满料警报装置及特殊孔径筛网。

所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成,该书说明适用于现场操作者及维修人员使用,第6章直接针对维修人员,其它章节适于操作者。

为了避免对机器的损害和对人的伤害,非经信易公司授权,任何人不得对机器的内部作任何修改,否则本公司将不履行承诺。

我公司具有良好的售后服务,在您使用过程中,如有问题需解决,请与我公司或经销商联系。

总公司及台北厂:

Tel: (886) 2 2680 9119

中国服务热线:

Tel: 800 999 3222

1.3 机器规格

1.3.1 机器规格表

表 1-1: 机器规格表

机型	SG-3650	SG-3675
电机功率(kW)	18.5	30
主轴转速(rpm)	540	540
送料风机功率(kW)	1.1	1.5
刀具材质	SKD11	SKD11
固定刀片数量	2	4
转动刀片数量	6	6
粉碎室尺寸(mm)	360×500	360×750
最大粉碎能力(kg/hr)	620	800
粉碎时噪音 dB(A)	100~105	100~105
粉碎料输送装置	✓	✓
冷却水装置	✓	✓
筛网孔径(Φ10mm)	✓	✓
飞轮	✓	✓
满料报警装置	○	○
入料口加装磁铁	○	○
粉尘分离系统(DS-36)	○	○
特殊筛网孔径(Φ8,Φ12,Φ17,Φ25 mm)	○	○
增大送料风机功率(kW)	○ (1.5)	○ (2.2)
输送机进料口	○	○
外形		
H (mm)	3155	3155
H1 (mm)	1980	1980
H2 (mm)	1520	1520
W (mm)	1260	1510
W1 (mm)	2120	2120
W2 (mm)	480	480
W3(mm)	190	190
D (mm)	1715	1715
D1 (mm)	1250	1250
重量(kg)	1480	1730

注: 1) “√”表示标准配置, “○”表示选购品;

机器规格若有变更, 恕不另行通知。

2) 机型进料箱盖板及储料箱改为不锈钢, 机型后加注“R”;

3) SKD11 为日本 JIS 标准编号;

4) 粉碎加纤料或与加纤料性能相近的材料时

(如 CPVC 等)请选用加纤型粉碎机, 机型后加注“F”;

5) 最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素;

6) 粉碎时的噪音因粉碎料材质和马达的配置而不同;

7) 为避免塑料粘刀, 所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎;

8) 机器电压规格为: 3Φ. 400VAC. 50Hz.

1.3.2 外形尺寸图



图 1-1: 外形尺寸图

1.4 安全规则

依照本说明书上的安全规则，避免造成人身伤害及机器损坏。

1.4.1 安全标识



电器安装应由专业的电工来完成。否则有触电的危险！



在机器维修保养时必须关闭主开关及控制开关。



在主开关和控制开关未关闭之前，不要让身体任何部位进入粉碎机。



高压！危险！

此标签贴在控制箱与接线盒上。



粉碎机的动刀片极锋利且易引起伤害！



如果刀架人为转动-特别小心！



在进料箱和集料盒未关好之前，不要启动粉碎机。



当粉碎机在粉碎物料时，操作人员请戴上耳罩！



在打开进料箱之前，请确认粉碎机电源已切断。



禁止拆卸保护海绵及集料盒出口处的快速管夹。



送料风机用于输送已粉碎料及粉尘，要求粉碎料及粉尘温度不能高于80℃。



送料风机具有很高的吸引力，物体或衣物易被吸入从而造成人员伤害！因此，风机不能用于无保护的开放装置。



请定期对进风口进风清理粉尘。



SG-36 系列处理加纤料需对粉碎室进行特殊热处理，及更换刀具材质。



注意！

电控箱内所有安装电气元件的螺丝全部锁紧，无需定期检查！
当操作本粉碎机时，应注意以下标记。

	<p>出水口：机器排水出口。</p>
	<p>进水口：机器补水/冷却水进口。</p>
	<p>请注意正确运转方向。</p>

1.4.2 机器的运输与储藏

运输

- 1) SG-36 系列粉碎机是用板条箱或夹板箱包装的，底部用木板作垫，适于用叉车快速更换位置。
- 2) 机器后面底部留有适合叉车搬运槽口，便于在拆除包装后轻松移动。
- 3) 在运输过程中，请不要转动机器，并避免和其它物体相撞，以防出现不正常的运转。
- 4) 虽然机器结构具有良好的平衡性和搬运装置，然而在搬运机器时同样要小心，以防跌落。
- 5) 在长距离运输过程中，机器和其附带的部件的保存温度为 -25°C 到 $+55^{\circ}\text{C}$ ，如果是短距离运输，则其可以在 $+70^{\circ}\text{C}$ 的环境下运输。

储藏

- 1) SG-36 系列粉碎机应于室内储藏，环境温度在 5℃ 到 40℃ 之间，湿度低于 80%。
- 2) 切断所有的电源，并关闭主电源开关和控制开关。
- 3) 为避免由于水汽而带来的潜在的故障，请将整机特别是电器元件部分与水源隔离。
- 4) 应用塑料薄膜覆盖机器，以防灰尘和雨水的侵入。

工作环境

室内，干燥的环境，最高温度不得超过+45℃，湿度不能超过 80%。

不要在如下情况下使用机器！



- 1) 出现损坏的线索。
- 2) 为防止电击，不要在湿地板上或者是机器淋雨后运行。
- 3) 如果机器损坏或拆卸，在没有经过专业维修人员的检修与安装前。
- 4) 本装置可在海拔 1,000m 以下的环境下正常工作。
- 5) 在机器运行过程中，至少需要 1m 的周边空间。请将本装置与易燃物品保持至少 2m 的距离。
- 6) 在工作区域避免震动，磁力影响。

报废部件处理

当设备达到它的使用寿命，不能继续使用时，拔掉电源，按当地规定妥善处理。



火警！

为避免火灾，应该配备 CO₂ 干粉灭火器。



易燃易爆材料或是被易燃易爆物质/液体污染的材料不能用粉碎机处理，极易发生爆炸或着火。



必须按照规定的要求拧紧螺丝！



当材料的宽度比进料口大时，请先将材料割断直到其长度小于进料口径。



请不要将厚度小于 2mm 的软而富有弹性的材料送入到粉碎机中, 诸如橡胶皮之类的物质。

1.5 免责声明

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相关产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。

信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。

1. 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地安装、使用、保养等。
2. 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生或导致的产品无法正常运行。
3. 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。
4. 使用非信易指定的消耗品或油品。

2. 结构特征与工作原理

2.1 功能描述


SG-36 系列粉碎机适于粉碎废塑胶料直接再循环利用，粉碎前一定要先清除金属屑及污物。入料口有加装磁铁，以防止金属屑进入粉碎室而损伤刀片。

粉碎机是通过主电源开关、安全开关、“起动/停止”按钮及“急停开关”来控制。



图 2-1: 主体开关

2.1.1 工作原理

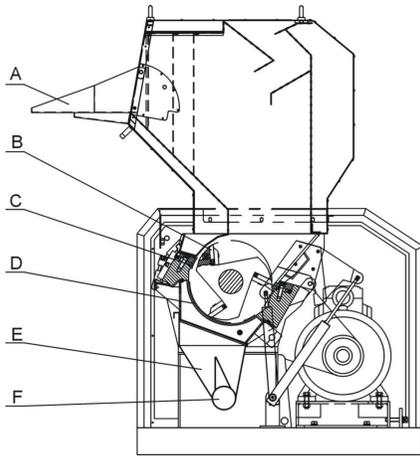

部件名称:

A. 进料口 B. 转动刀片 C. 固定刀片 D. 筛网 E. 集料盒 F. 出料管

图 2-2: 工作原理图

废料从进料口(A)落进粉碎室，动刀片(B)与定刀片(C)将物料粉碎，颗粒的大小由筛网(D)尺寸来控制。筛网位于粉碎室的下部，容易更换不同直径的筛网。粉碎料通过筛网落入集料盒(E)，再通过出料管(F)传送，外设送料风车把粉碎料吸进旋风分离器里以分离空气与粉尘。

废料经粉碎后，颗粒可直接再利用，或送入一场所储存备用。
粉碎机设有可折式的进料箱，有一个良好保养通道，清洗简单方便。

2.2 安全系统

为防止粉碎机运行时产生意外人身伤害，粉碎机设备具有高度安全性的防护系统。粉碎机内有高速旋转的刀具，易发生事故；因而配置安全系统，以保护人身安全。

在任何情况下，安全系统不能任意更改，否则机器处于危险状态，易发生事故。所有对安全系统的维护与保养，必须由专业人员来执行。

如果粉碎机的安全系统作任何修改，本公司将不再履行承诺，所有零部件的更换必须由信易公司提供。

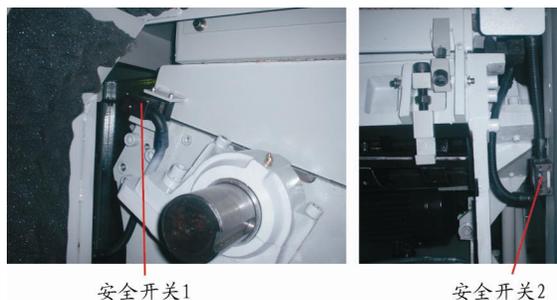


图 2-3: 安全开关

2.2.1 急停开关

在机器控制面板上有一红色按钮。按下后，机器就会停止运转。沿按钮上的箭头方向旋转按钮(逆时针方向)，可使按钮复位。



图 2-4: 急停开关

2.2.2 安全开关

粉碎机上配置有断路器的安全位置开关，如果机门或进料箱位置改变了，或者断路器松开了，它将切断电源停机。

粉碎机有两个安全开关：一个处于进料箱与粉碎室之间，另一个在机门，与门锁相连。

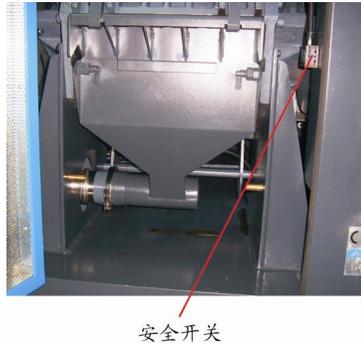


图 2-5: 安全开关

2.2.3 门锁

当要打开进料箱和粉碎室时，需松开一个长梅花螺杆 (即门锁)，此门锁旋开时需要很长一段时间，足够使刀轴完全停下来，从而避免了人身的伤害。




图 2-6: 门锁

开机前请注意以下几点：

- 1) 检查进料箱是否锁紧。
- 2) 检查筛网架及集料盒是否装好。
- 3) 关好机门并将梅花螺杆锁紧。

2.3 机器零件图

2.3.1 系统结构图

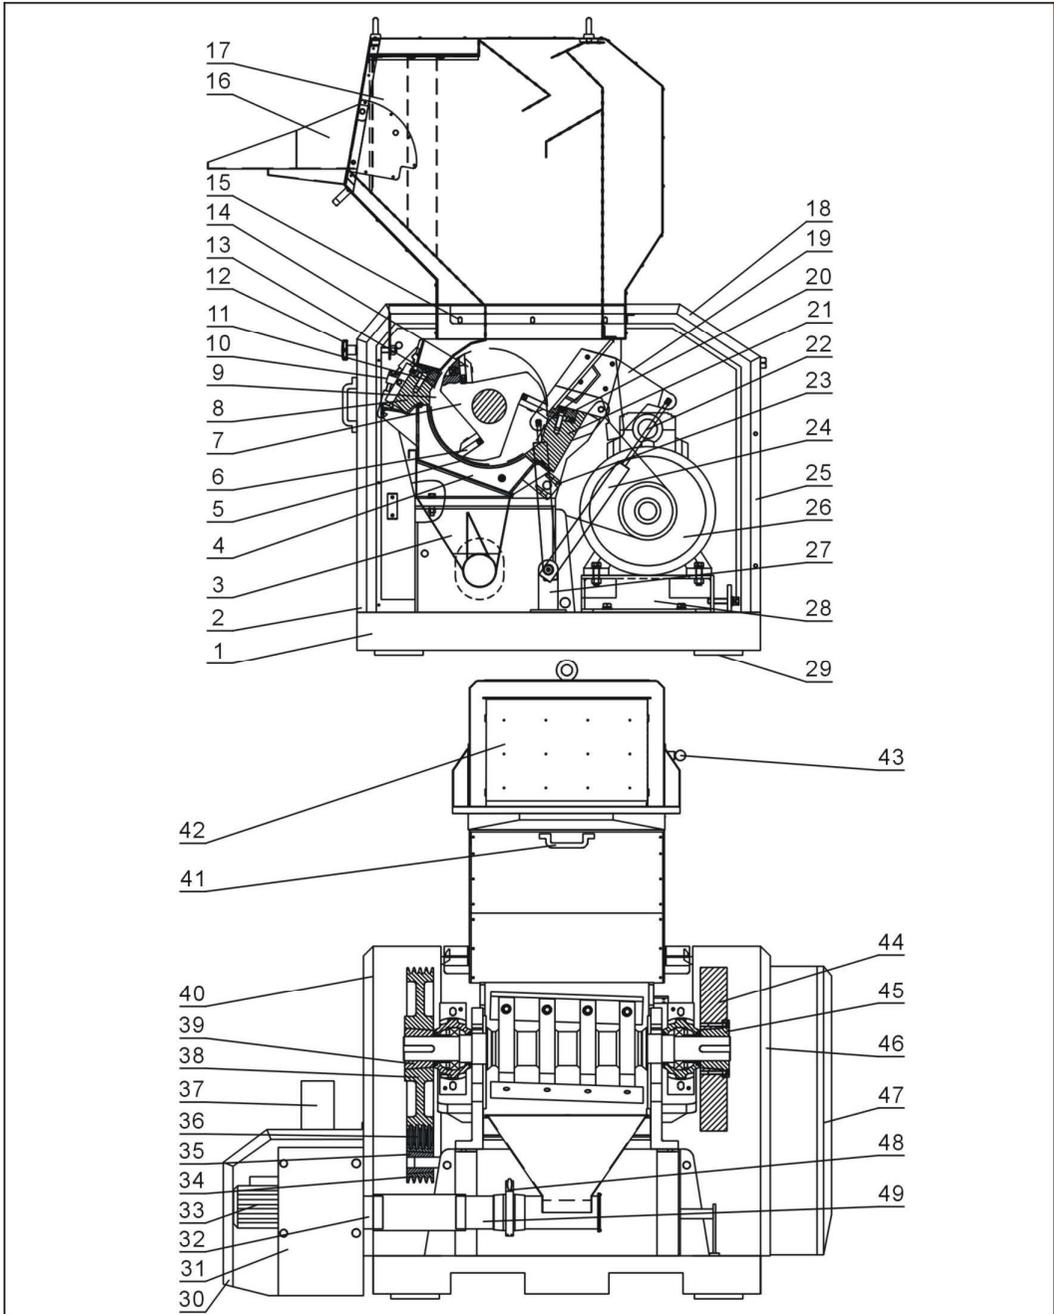

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.2 材料明细表

图 2-7：系统结构图

2.3.2 材料明细表

表 2-1: 材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SG-3650	SG-3675
1	机架	-	-
2	前门	-	-
3	集料盒	-	-
4	筛网架	-	-
5	筛网**	BL55365000220	BL55367502020
6	动刀片**	BW40365000710	BW42367510010
7	刀架轴	BH11365000710	BH11367512010
8	前箱块	BW30365000410	BW30367504010
9	镶块	BL55364501021	BL55364501021
10	方块	BH10362600010	BH10362600010
11	定刀片**	BW40365000610	BW42367509010
12	梅花把手螺杆	-	-
13	前压刀块	BH10365000510	BH10367508110
14	动刀片压板	BH11365000810	BH11367511010
15	进料箱底座配架	-	-
16	进料口	-	-
17	进料箱	-	-
18	后上盖板	-	-
19	气弹簧固定板	-	-
20	后压刀块	BH10365000110	BH10367513010
21	后箱块	BW30365001110	BW30367514010
22	气压弹簧	YW01140000000	YW01160000000
23	筛网架销轴孔座压板	-	-
24	缓冲器外套筒	-	-
25	后下盖板	-	-
26	电机	YM10418300200	YM10420700200
27	气弹簧固定座	-	-
28	电机安装座	-	-
29	避震脚	-	-
30	鼓风机护罩	-	-
31	鼓风机支架部件	-	-
32	侧盖接管	-	-
33	风机*	BM30112200050	BM30152300050
34	小皮带轮	YW30180400000	YW30180400000
35	小皮带轮锥套	YW30254800000	YW30255500000

序号	名称	物料编号	
		SG-3650	SG-3675
36	V形带 *	YR00059000000	YR00059000000
37	鼓风机法兰及接管	-	-
38	大皮带轮	YW30500400000	YW30500400000
39	大皮带轮锥套	YW30353507500	YW30353507500
40	左侧护板	-	-
41	拉手	BW20012000140	BW20012000140
42	挡料板组件	-	-
43	入料口弹簧栓	-	-
44	飞轮	BW30003600110	BW30003600110
45	飞轮锥套	BW30036000010	BW30036000010
46	右侧护板	-	-
47	电控箱门板	-	-
48	不锈钢管夹 4"	YW07000400000	YW07000400000
49	风机接管	-	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.3 粉碎室

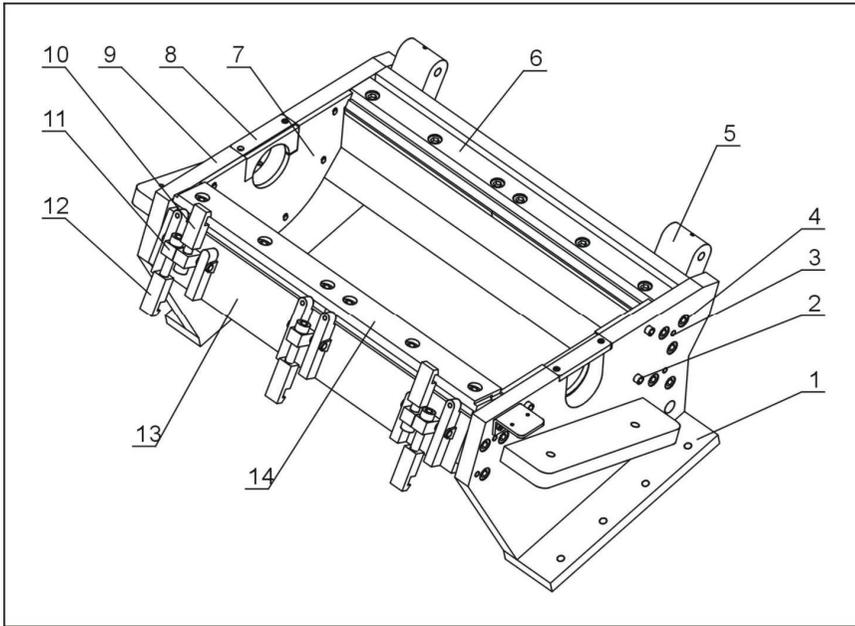


图 2-8: 粉碎室图

2.3.4 粉碎室材料明细表

表 2-2: 粉碎室材料明细表

序号	名称	数量
1	粉碎室右侧板	1
2	内六角螺栓 M10×50	10
3	圆柱销 10×50	8
4	内六角螺栓 M16×50	16
5	后箱块	1
6	后压刀块	1
7	镶块	2
8	侧板挡圈	2
9	粉碎室左侧板	1
10	进料箱铁钩	2
11	方块	4
12	筛网架铁钩	2-3
13	前箱块	1
14	前压刀块	1

2.3.5 刀架

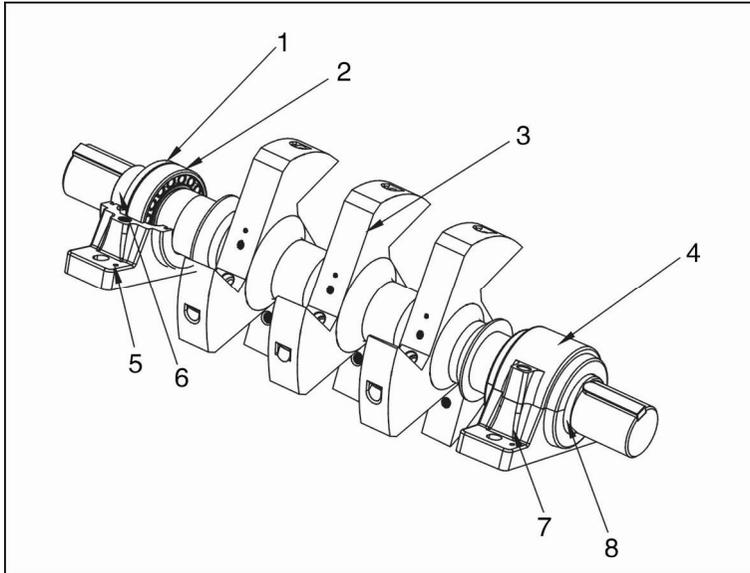


图 2-9: 刀架图

2.3.5.1 刀架材料明细表

表 2-3: 刀架材料明细表

序号	名称	数量
1	轴承止推环	2
2	轴承 22215EAE4	2
3	刀架轴	1
4	轴承座上体	2
5	定位销	4
6	轴套	2
7	轴承座下体	2
8	油封 TSN215G	4

2.3.6 传动件

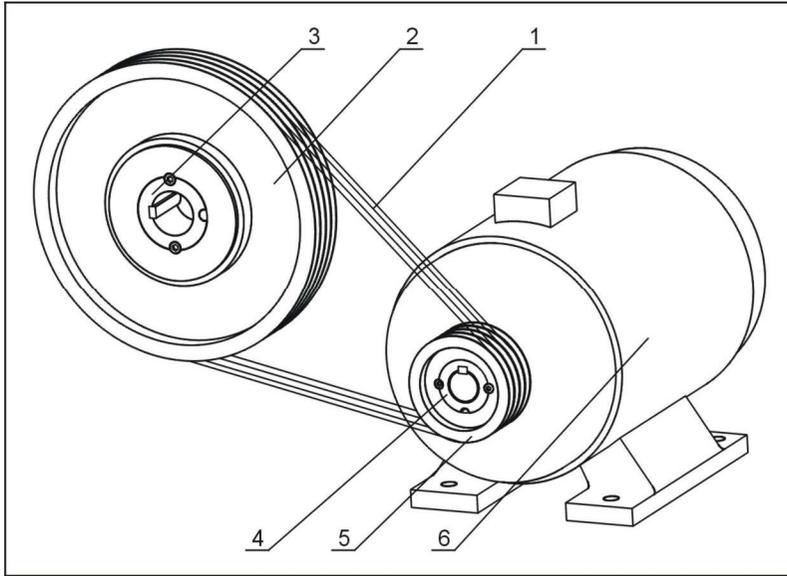


图 2-10: 传动件图

2.3.7 传动件材料明细表

表 2-4: 传动件材料明细表

序号	名称	数量
1	V形带	4
2	大皮带轮 SPB500X4	1
3	锥套 3535 ϕ 75	1
4	锥套 2517 ϕ 55	1
5	小皮带轮 SPB180X4	1
6	电机	1

2.3.8 筛网

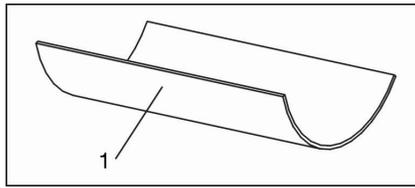


图 2-11: 筛网图

2.3.9 筛网材料明细表

表 2-5: 筛网材料明细表

序号	名称	数量
1	筛网	1

2.3.10 网架

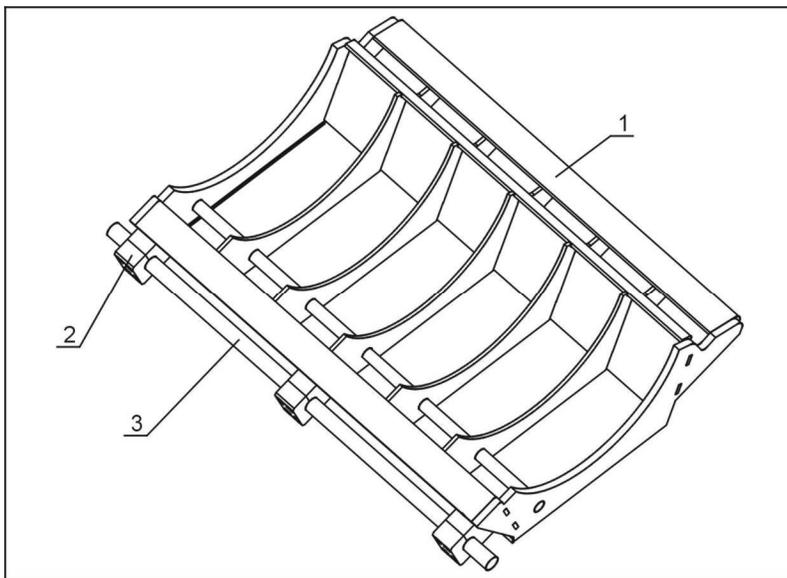


图 2-12: 网架图

2.3.11 网架材料明细表

表 2-6: 网架材料明细表

序号	名称	数量
1	筛网架	1
2	筛网架销轴孔座压板	2-3
3	筛网架轴	1

2.3.12 风机

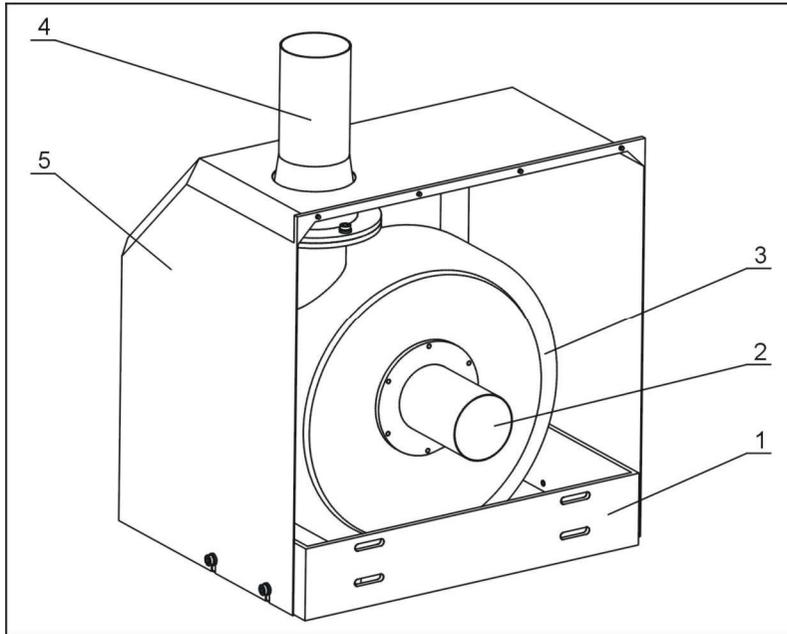


图 2-13: 风机图

2.3.13 风机材料明细表

表 2-7: 风机材料明细表

序号	名称	数量
1	鼓风机支架	1
2	侧盖接管	1
3	鼓风机	1
4	鼓风机法兰及接管	1
5	鼓风机护罩	1

2.3.14 进料箱, 隔音箱及挡板

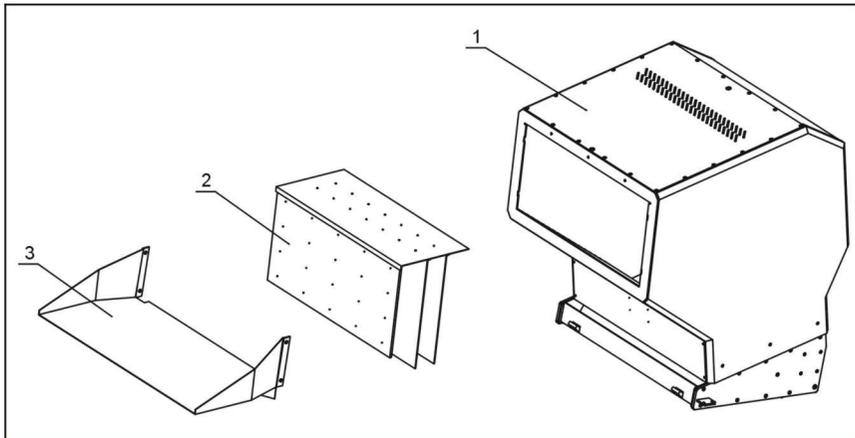


图 2-14: 进料箱, 隔音箱及挡板

2.3.15 进料箱, 隔音箱及挡板材料明细表

表 2-8: 进料箱, 隔音箱及挡板材料明细表

序号	名称	数量
1	进料箱	1
2	挡料板	1
3	进料口	1

2.3.16 集料盒

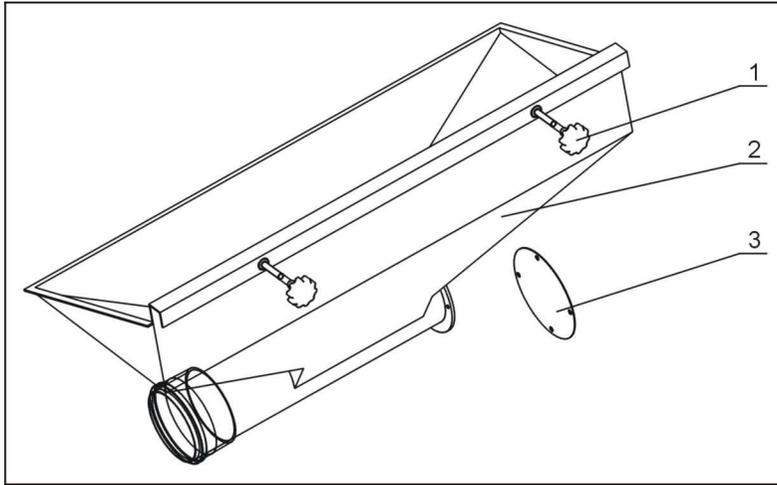


图 2-15: 集料盒

2.3.17 集料盒材料明细表

表 2-9: 集料盒材料明细表

序号	名称	数量
1	五星把手 B 型 M8 X35	2
2	集料盒	1
3	法兰	1

2.3.18 主体

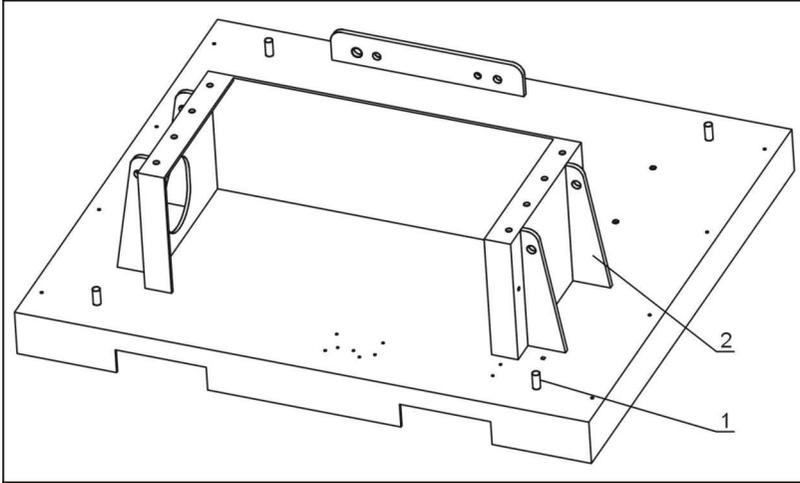


图 2-16: 主体

2.3.19 主体材料明细表

表 2-10: 主体材料明细表

序号	名称	数量
1	避震脚螺杆	4
2	底座	1

2.4.2 主电路图(400V)

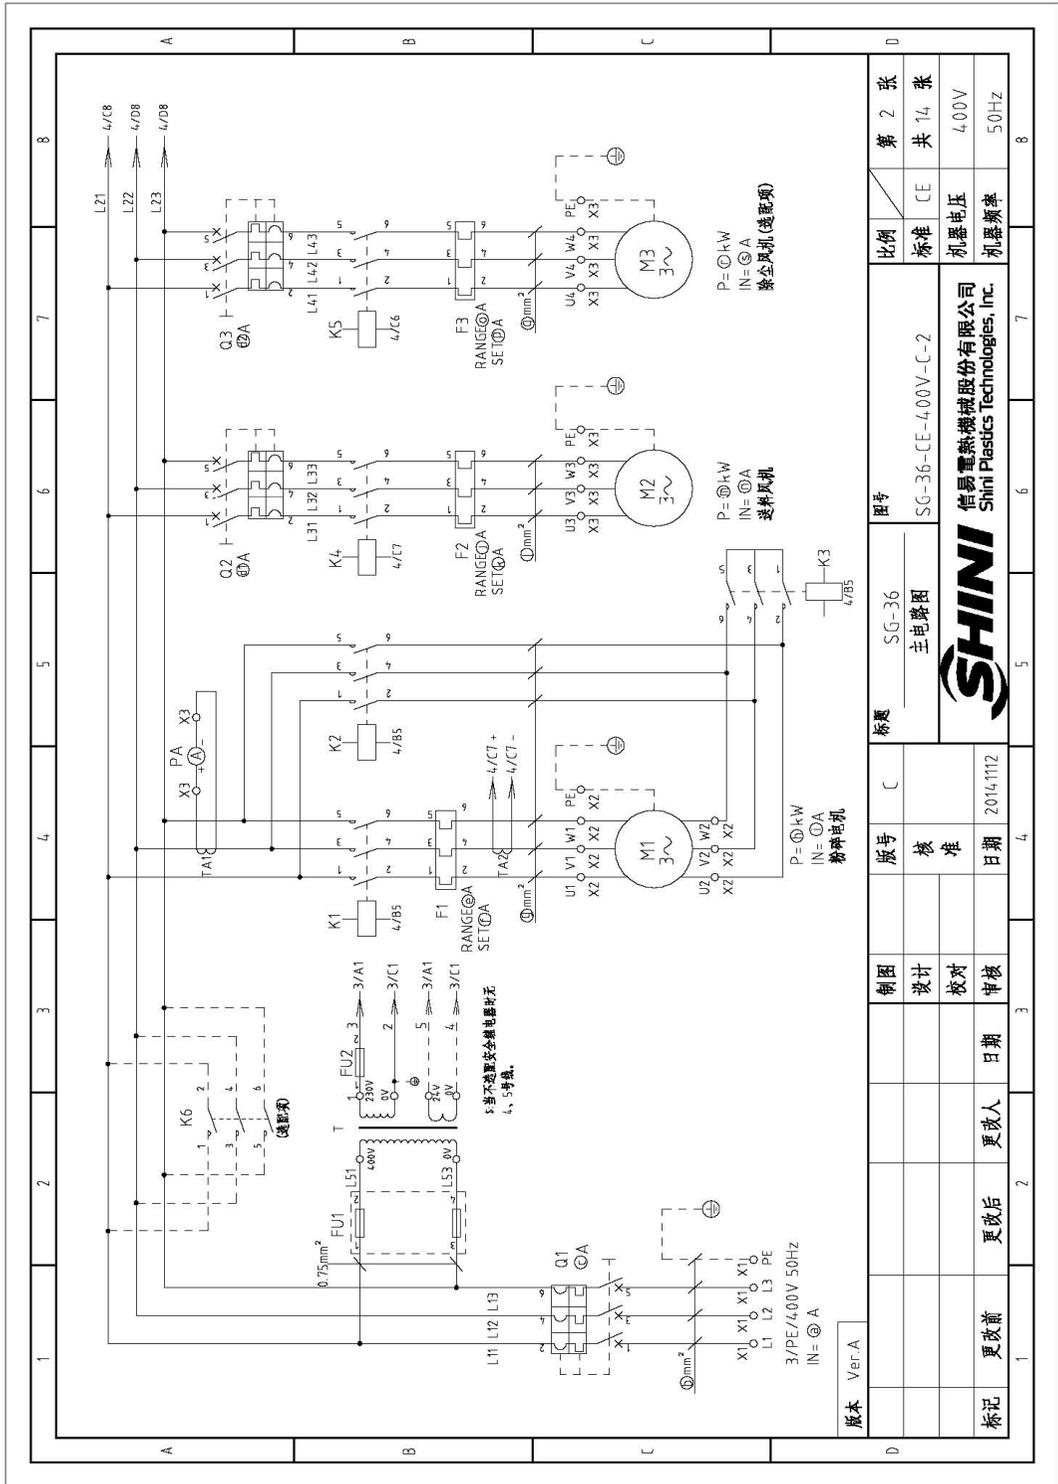


图 2-17: 主电路图(400V)

2.4.3 控制电路图(400V)

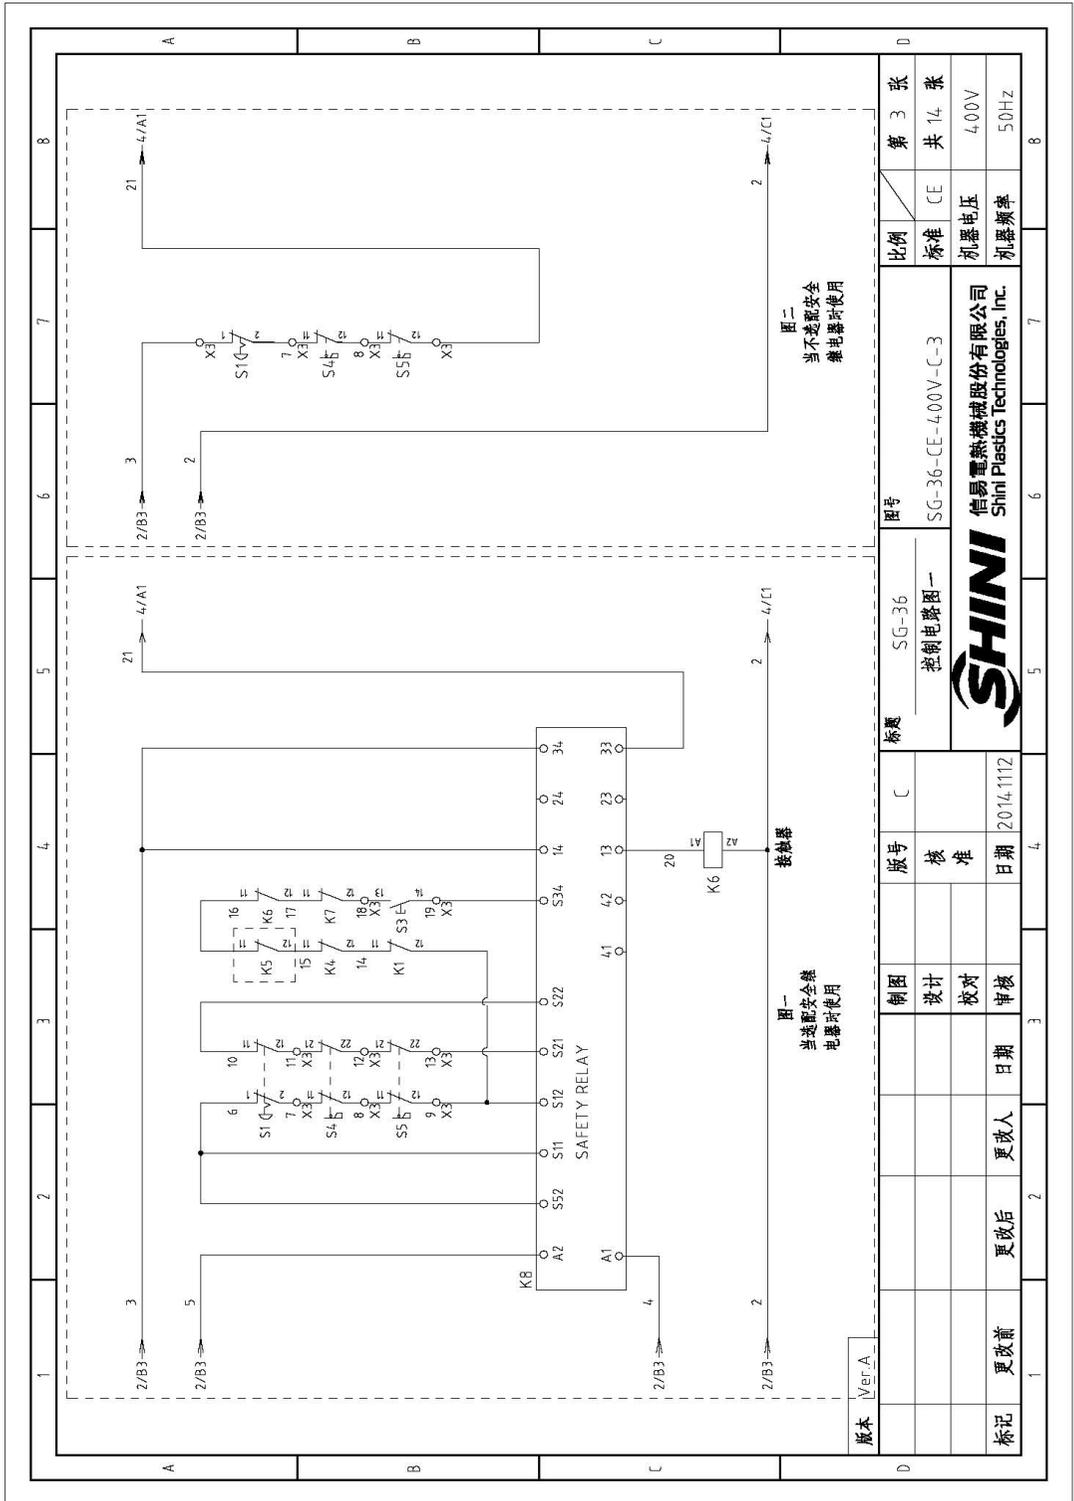


图 2-18: 控制电路图 1(400V)

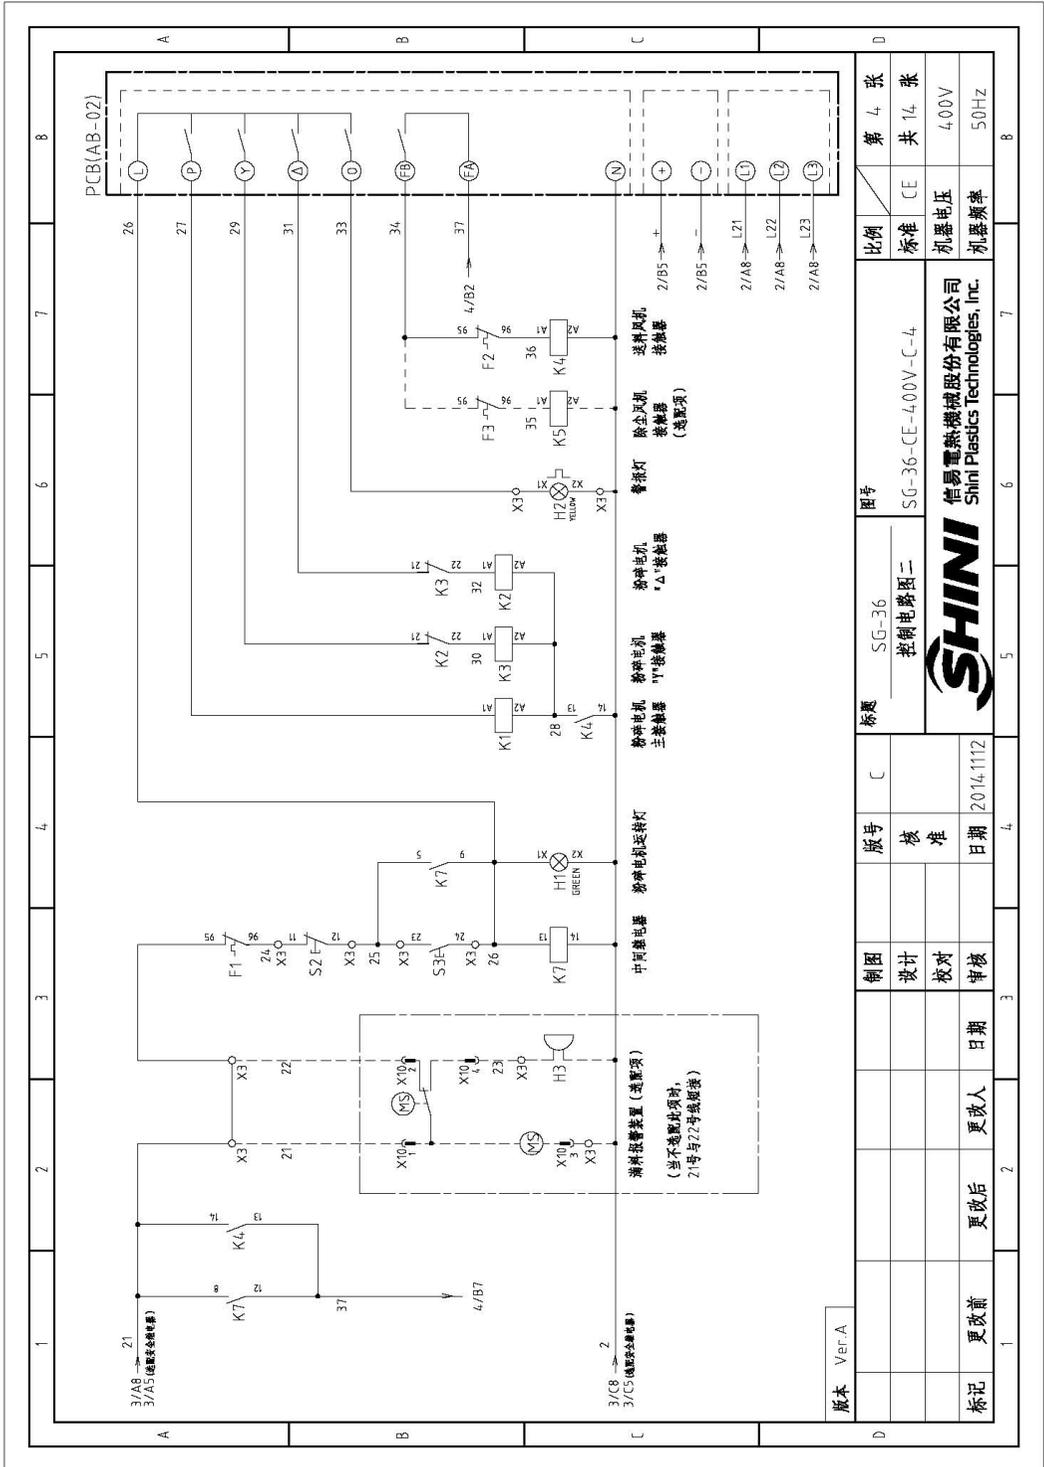


图 2-19: 控制电路图 2(400V)

2.4.4 电气元件布置图(400V)

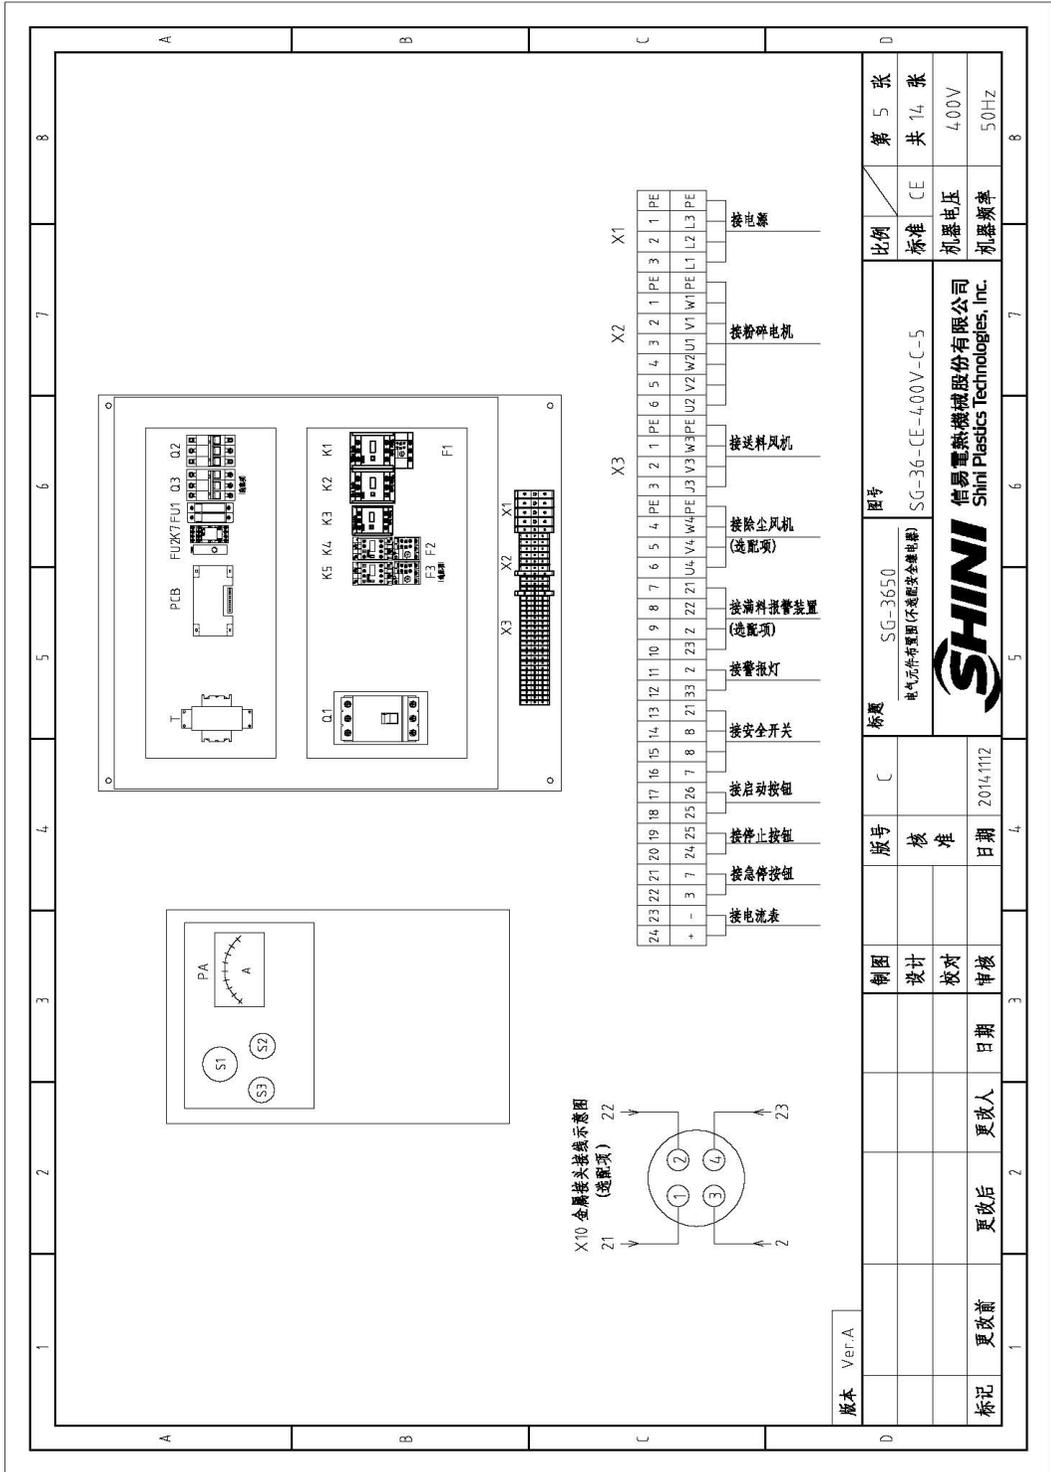


图 2-20: 电气元件布置图(不选配安全继电器) (SG-3650 400V)

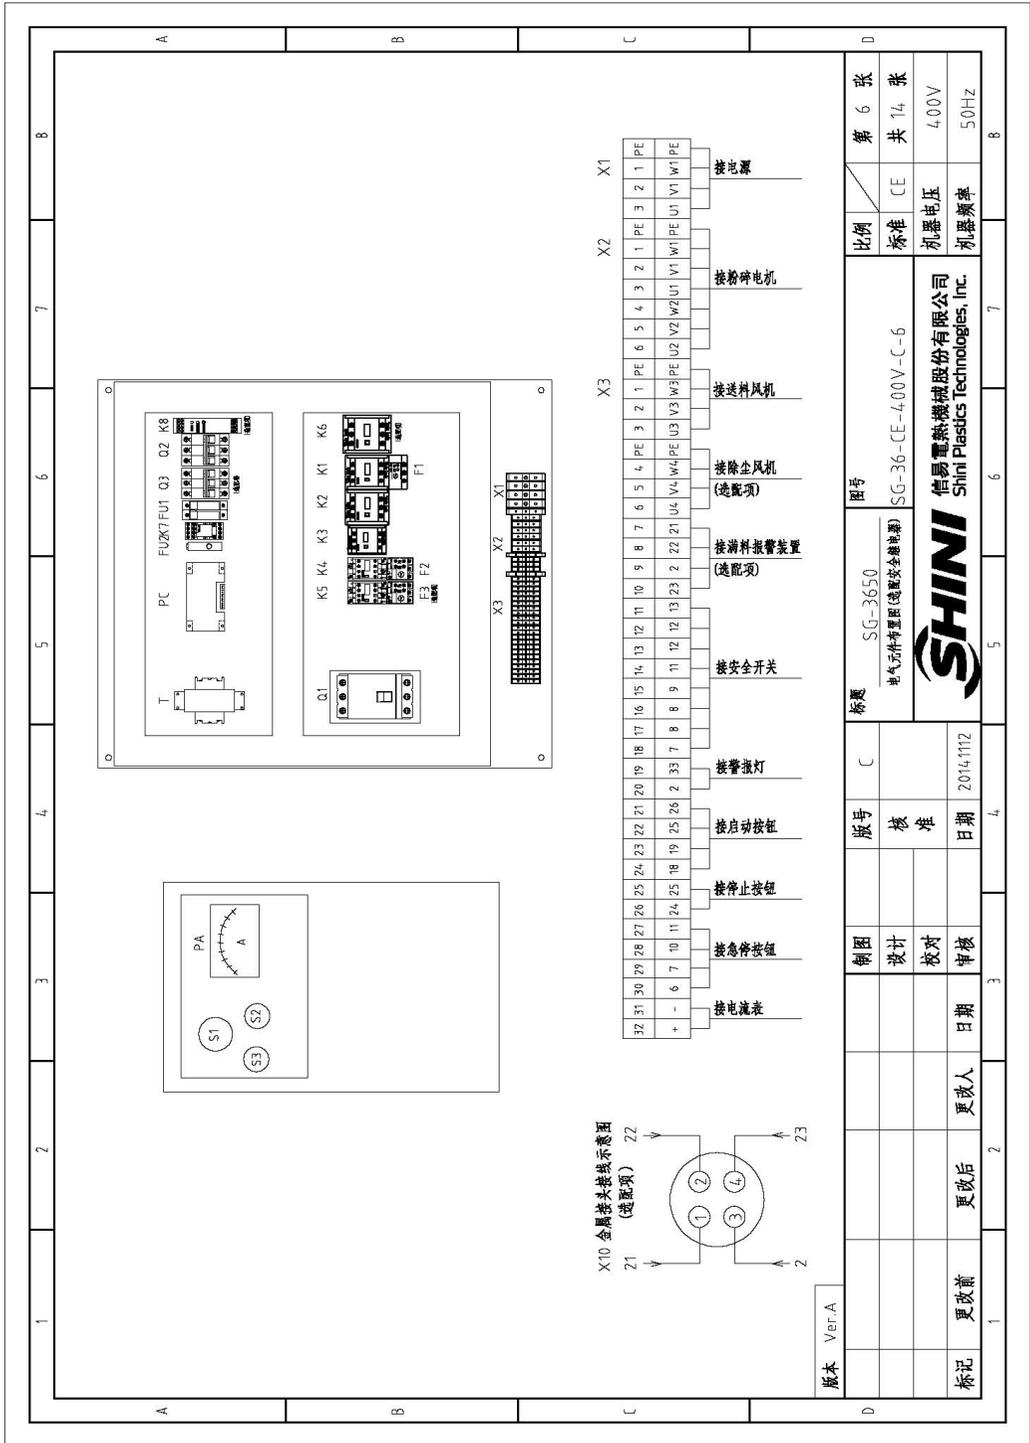


图 2-21: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3650 400V)

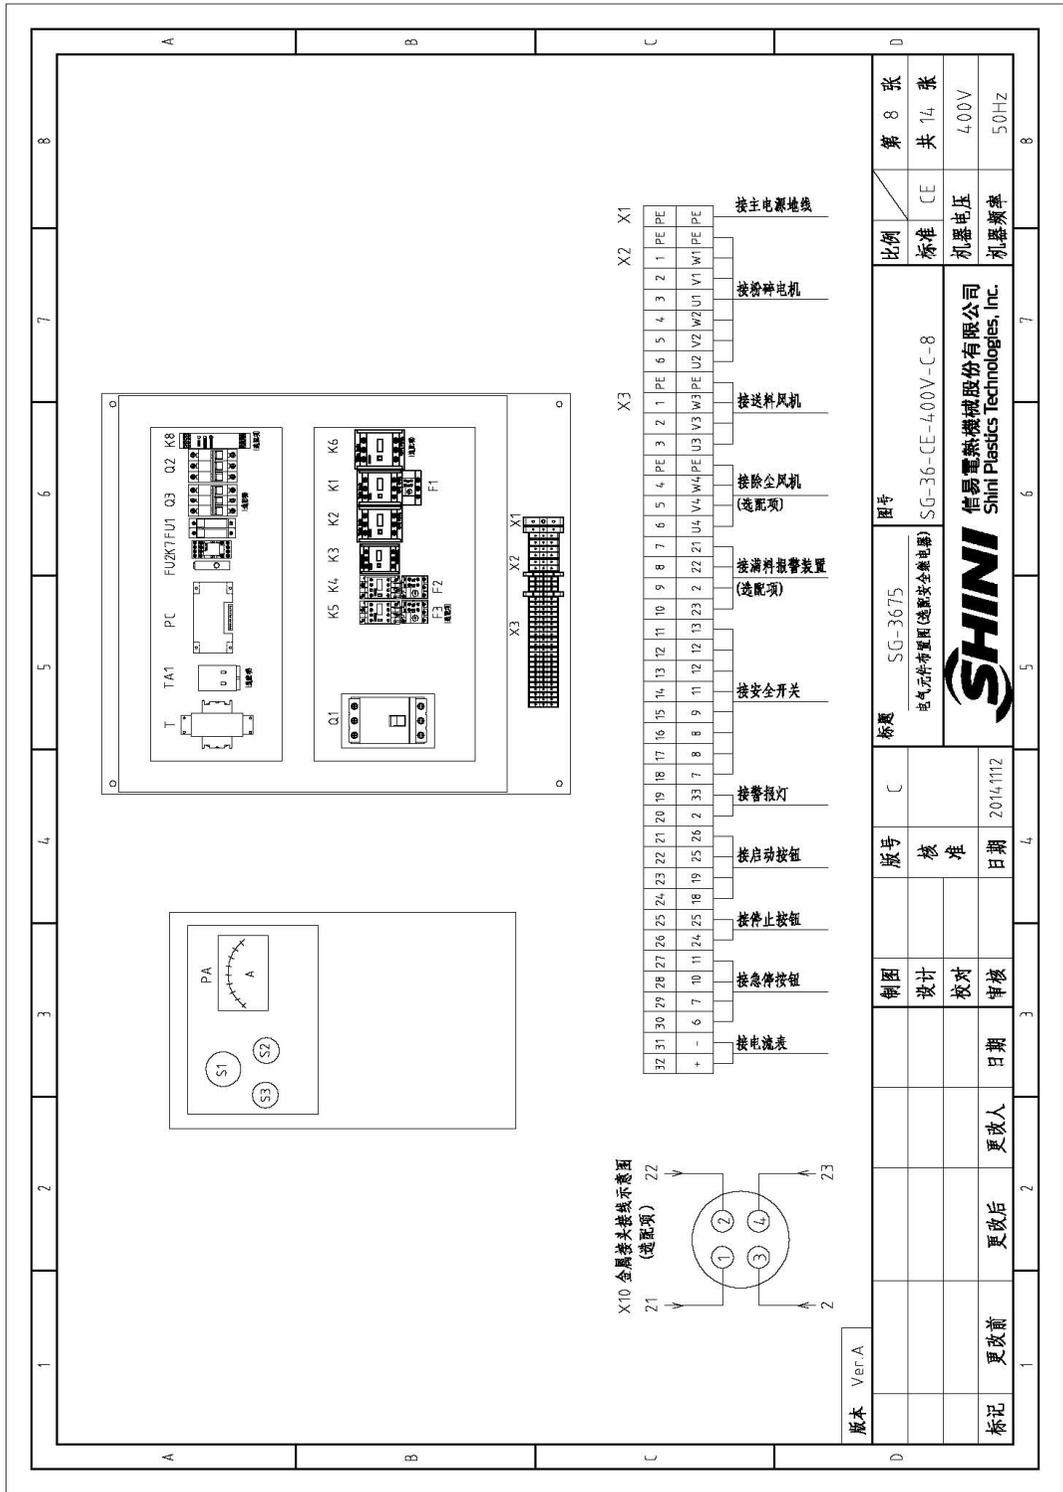


图 2-23: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3675 400V)

表 2-12: 材料明细表二(SG-3675 400V)

1	2	3	4	5	6	7	8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	
26	X2	端子排/Terminal	PHOENIX	TB6 I	6mm ²	6	YE61060000000	
27			PHOENIX	TB6 PE I	6mm ² PE	1	YE61063500000	
28	X3	端子排/Terminal	PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	17	YE6125004-0000	
29			PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000	
30			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	3	YE6125004-0000	
31			PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000	
32			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	4	YE6125004-0000	
33			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	8	YE6125004-0000	
34	PCB	微动开关/PCB	YUYUN	AB-02	Z20VAC	1	YE80022200100	
35	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BSS42C	400VAC	1	YE11254-200000	
36	S2	急点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	
37	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE112220100000	
38	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button (With lamp)	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	400VAC	1	YE11223100000	
39		急点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	
40	S4, S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-1476	AZ-15	2	YE16167600100	
41	S4, S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVRK-1476	AZ-16	2	YE16167600000	
42	H2	警光灯/Alarm lamp	SHINI	LED-3051	Z20VAC	1	YE83305100200	
43	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	Z20VAC	1	YE84222000000	
44	MS	料位开关/Material level switch	SIPAI	SR-80	Z20VAC	1	YE15000200100	
45	TA1	电流互感器/Current transformer	RATIO	RCT-35	75/5A	1	YE04750500000	
46	TA2	电流互感器/Current transformer	YUYUN	-----	5-100A	1	-----	
47	PA	电流表/Ammeter	SFIM	DH-670	75/5A	1	YE25677500000	
48	T	互感器互器*/Transformer*	BAIYUN	IN=400V/OUT=230V 24V	800MA	1	-----	
49	M1	变频电机/Granulating motor	-----	30KW	400V 50Hz	1	-----	
50	M2	送料风机/Conveying blower	-----	15KW	400V 50Hz	1	-----	
版本	Ver.A	注: 1)表示非电控箱内材料;2)表示除空马达选配件;3)表示除空马达选配件;4)表示安全强电选配件;5)表示安全强电选配件;6)表示可能损坏的项目; 建议备份.						
D		制图		版号	D	图号		
		设计		核 准		SG-3675		
		校对				电气元件明细表二		
		日期				SG-36-CE-400V-D-10		
更改前		更改后	更改人	日期		比例		
更改前		更改后	更改人	日期		标准		
格 记		20150629				机 器 电 压		
						机 器 频 率		
						第 10 张		
						共 14 张		
						400V		
						50Hz		

表 2-13: 材料明细表三(SG-3675 400V)

1	2		3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
51	M2	送料风机/Conveying blower	-----	2.2KW	4.00V 50Hz	1	-----	(1)(6)
52	M3	除尘风机/Dust-moving blower	-----	1.1KW	4.00V 50Hz	1	-----	(1)(2)
53	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6716-1F80	3.5-5A	1	YE01160350000	(6)
54	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C73P	10A	1	YE40301003000	(6)
55	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601521000	(6)
A								
B								
C								
D								
版本	Ver.A	注: (1)表示非电控箱内材料,(2)表示除尘马达选配件,(3)表示满料报警装置选配件; (4)表示安全继电器选配件;(6)表示增大送料风机功率选配件。						
			制图	版号	标题	图号		比例
			设计	D	SG-3675	SG-36-CE-4.00V-D-11		第 11 张
			校对	核准	电气元件明细表三		标准	共 14 张
			审核	日期	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	4.00V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20150629		机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

表 2-14: 材料明细表一(SG-3650 400V)

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	材料编号/Material number
1	Q1	门联锁断路器/Breaker interlock	ABB	A1A125TMF90	90A	1	YE4110920000
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	6A	1	YE40300603000
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	6A	1	YE40300603000
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6027-1ANZ0	220V 50/60Hz	1	YE0602722000
5	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6027-1ANZ0	220V 50/60Hz	1	YE0602722000
6	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1ANZ0	220V 50/60Hz	1	YE0602622000
7	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1ANZ1	220V 50/60Hz	1	YE060152000
8		辅助触点/Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RT6911-HA11	1NC-1NO	1	YE00691100100
9	K5	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1ANZ2	220V 50/60Hz	1	YE0601522000
10	K6	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5035-1ANZ0	220V 50/60Hz	1	YE00503500000
11		辅助触点/Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100
12	K7	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER	DRW270730L.T	220VAC	1	YE03270700000
13	K8	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Z x2 8P	24V AC/DC	1	YE04023000000
14	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4DB0	20-25A	1	YE01260200000
15	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000
16	F3	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000
17	FU1	熔断器**/Fuse**	CHNT	MRO/32A/2P	32A	1	YE41032200000
18		熔断器成/Fuse core	CHNT	10*38 500V	2A	2	YE46002000100
19	FU2	熔断器**/Fuse**	YINDA	FS-1D	2A	1	YE41001000000
20	T	变压器*/Transformer*	BAIYUN	IN=400V OUT=230V	500MA	1	YE70402300800
21	X1	端子排/Terminal	PHOENIX	TB10 I	10mm ²	3	YE61100000000
22		端子排/Terminal	PHOENIX	TB10 PE I	10mm ² PE	1	YE61103500000
23	X2	端子排/Terminal	PHOENIX	TB4 I	4mm ²	6	YE61040000000
24		端子排/Terminal	PHOENIX	TB4 PE I	4mm ² PE	1	YE61043500000
25	X3	端子排/Terminal	PHOENIX	TB6 I	6mm ²	2	YE61060000000

版本	Ver.A	注: (1)表示零件材料; (2)表示零件与选配件; (3)表示材料数量; (4)表示安全装置选配件; (5)表示不选配件; (6)表示安全装置选配件; (7)表示可能损坏的项目; **表示可能损坏的项目; 建议备份。
标记	更改前	更改后
更改前	更改后	更改人
日期	日期	日期
设计	设计	设计
校对	校对	校对
审核	审核	审核
日期	日期	日期
核准	核准	核准
版号	版号	版号
C	C	C
标题	SG-3650	图号
电气元件明细表一	SG-36-CE-4.00V-C-12	比例
标准	标准	比例
CE	CE	比例
机器电压	机器电压	第 12 张
机器频率	机器频率	共 14 张
400V	400V	
50Hz	50Hz	

表 2-15: 材料明细表二(SG-3650 400V)

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
26		PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	15	YE6125004.0000	
27		PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000	
28		PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	3	YE6125004.0000	(2)
29		PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000	(2)
30		PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	4	YE6125004.0000	(3)
31		PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	8	YE6125004.0000	(4)
32	金属接头/Metal tie in	SHINI	PLT-254PM	4P	1	YE680254.00000	(1)(3)
33		SHINI	PLT-254RF	4P	1	YE680254.00100	(1)(3)
34	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254.200000	(1)
35	触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(4)
36	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000	(1)
37	启动按钮(带灯)/Start button (with lamp)	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	400VAC	1	YE11223100000	(1)
38	触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)(4)
39	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVPRK-14.76	AZ-15	2	YE161476000100	(1)
40	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVPRK-14.76	AZ-16	2	YE161476000100	(1)(4)
41	警光灯/Alarm lamp	SHINI	LED-3051	220VAC	1	YE83305100200	(1)
42	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	220VAC	1	YE84-222000100	(1)(3)
43	限位开关/Material level switch	SIPAI	SR-80	220VAC	1	YE15000200100	(1)(3)
44	电流互感器/Current transformer	YUYUN	-----	5-100A	1	-----	绝缘磁芯带
45	电流表/Ammeter	SFIM	DH-670	50A	1	YE25675000000	(1)
46	粉碎电机/Granulating motor	-----	18.5KW	400V 50Hz	1	-----	(1)
47	微动开关/PCB	YUYUN	AB-02	220VAC	1	YE80022200100	(1)
48	送粉风机/Conveying blower	-----	11KW	400V 50Hz	1	-----	(1)
49	吸尘风机/Dust-moving blower	-----	11KW	400V 50Hz	1	-----	(1)(2)
50	T 互感器压圈*/Transformer	BAIYUN	IN=400V/OUT=230V 24V	500MA	1	YE704.02301500	(4)
版本 Ver A	注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示除空马达选配件, (3)表示漏样报警装置选配件, (4)表示安全继电器选配件, /*表示可能损坏的项目, 建议备份。 **表示可能损坏的项目, 建议备份。						
		制图	版号	标题	图号	比例	第 13 张
		设计	核 准	SG-3650	SG-36-CE-4.00V-D-13	标准	共 14 张
		校对	日期	电气元件明细表二		机器电压	4.00V
		审核	日期	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20150629		

表 2-16: 材料明细表三(SG-3650 400V)

1	2	3	4	5	6	7	8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	材料编号/Material number	备注/Remark
51	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	10A	1	YE40301003000	{6}
52	F2	过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1EB0	2.8-4A	1	YE01160280000	{6}
52	M2	送料风机/Conveying blower	----	15KW	400V 50Hz	1	----	{116}
53	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT16015-1AN21	220V 5A/60Hz	1	YE00601521000	{6}
A								
B								
C								
D								
版本	Ver.A	制图		版号	标题	图号		比例
		设计	核准	D	SG-3650	SG-36-CE-400V-D-14		第 14 张
		校对	日期	2015.06.29	电气元件明细表三		标准	共 14 张
标记	更改前	更改后	更改人	日期	SHINI		机器电压	400V
					信易塑料科技股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

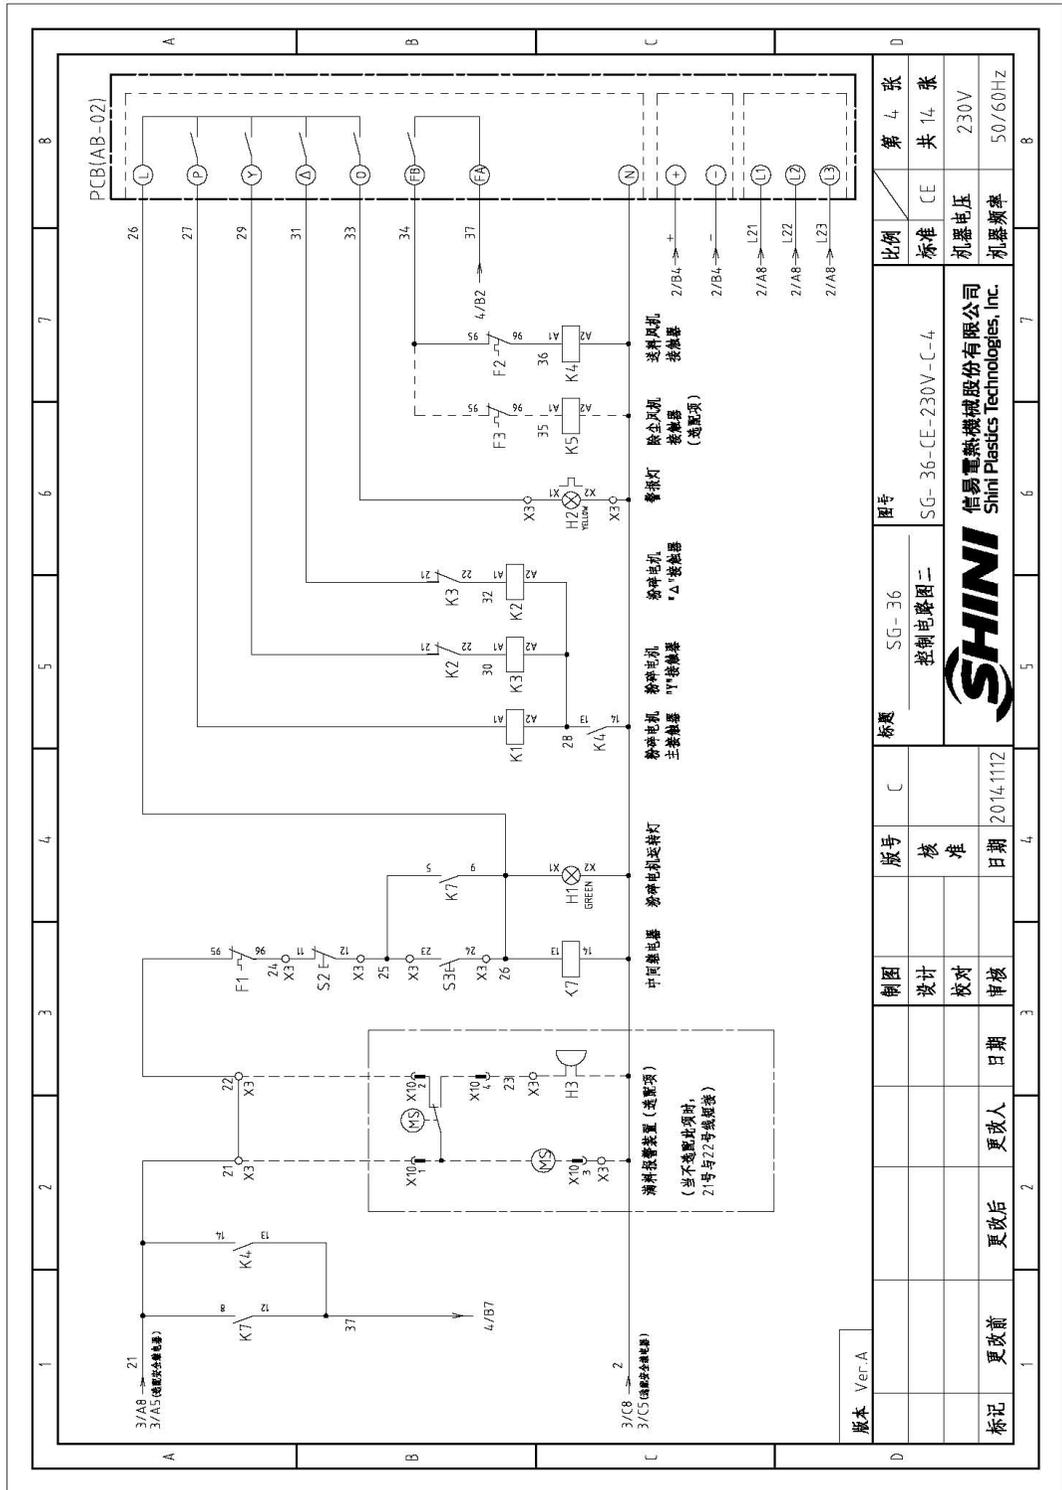


图 2-26: 控制电路图 2(230V)

2.4.9 电气元件布置图(230V)

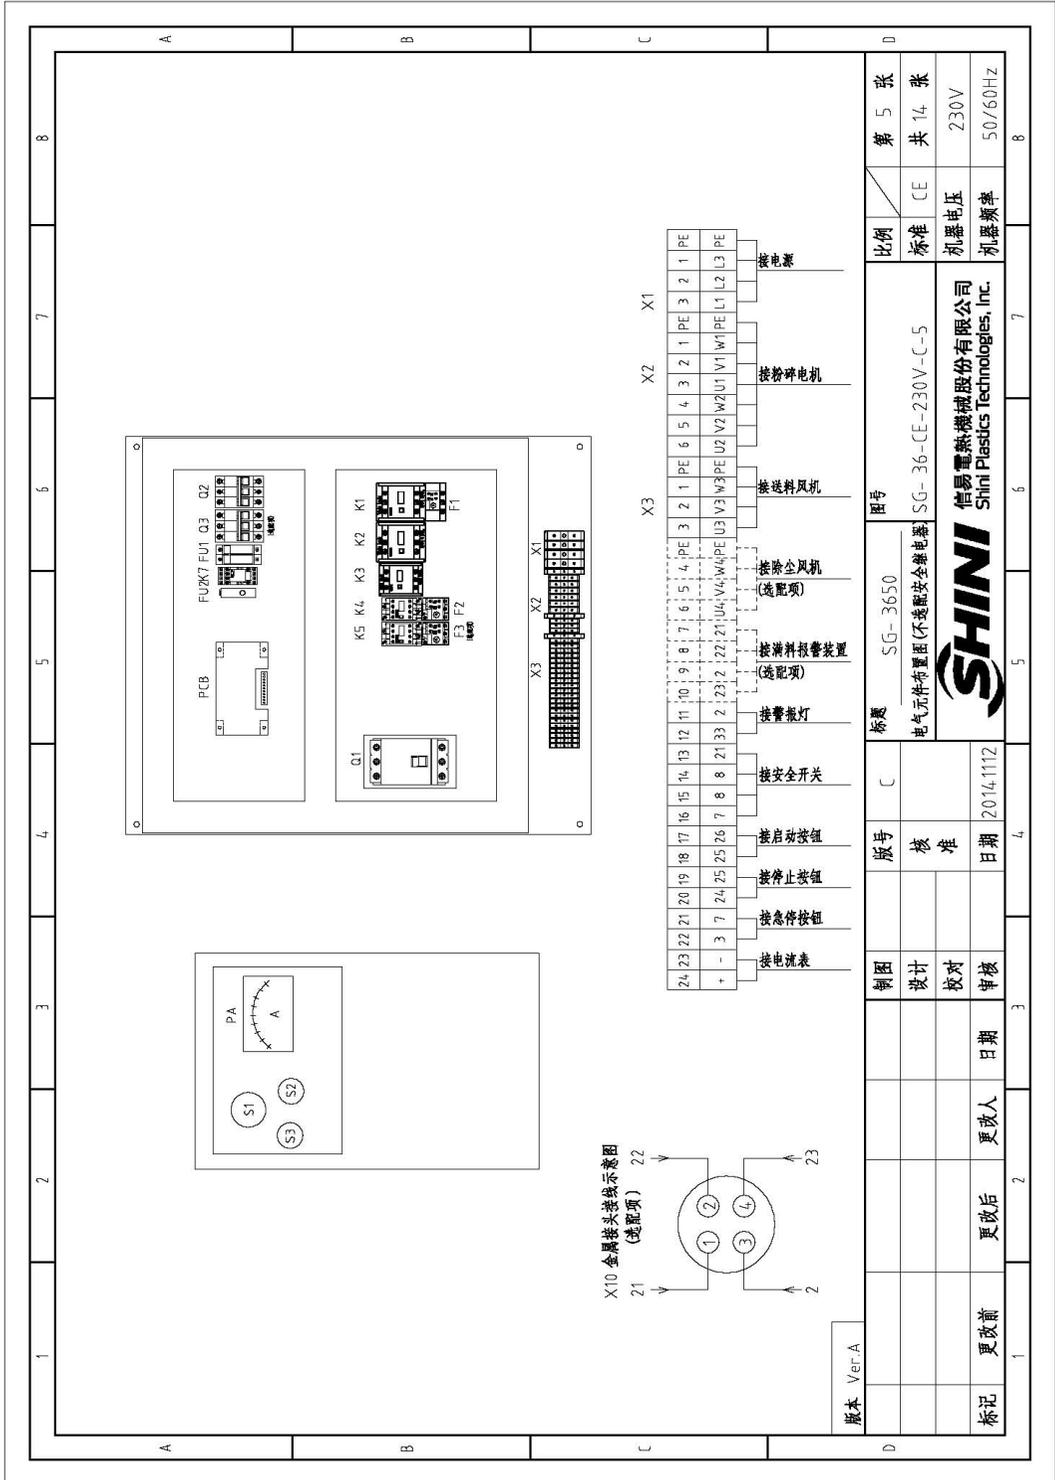


图 2-27: 电气元件布置图(不选配安全继电器) (SG-3650 230V)

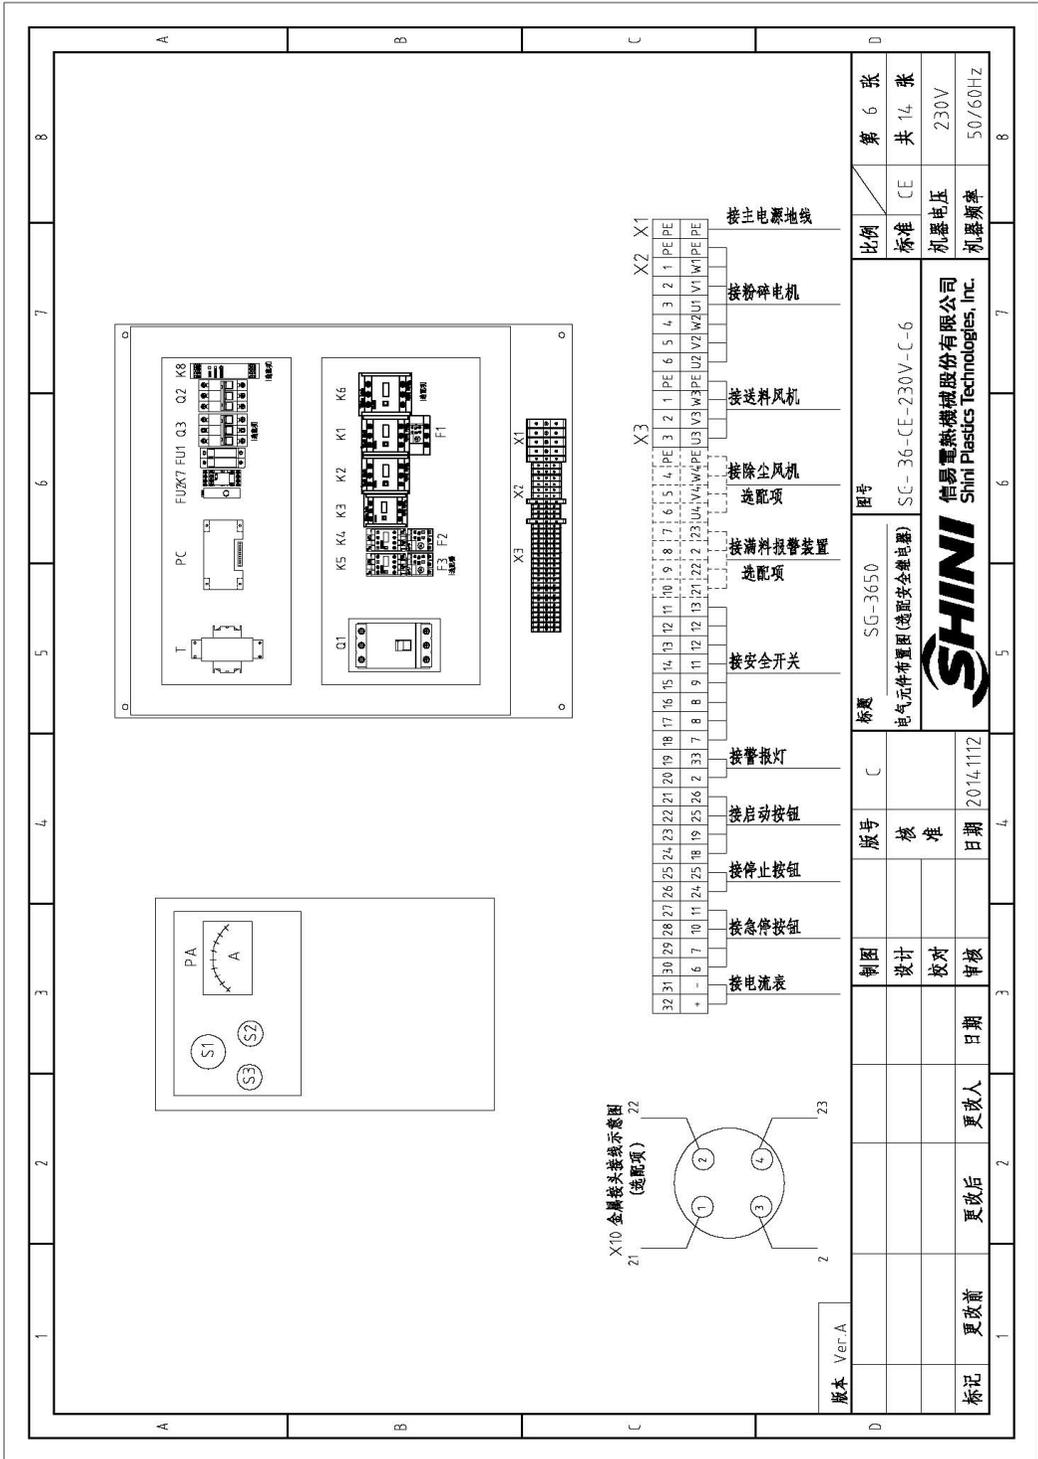


图 2-28: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3650 230V)

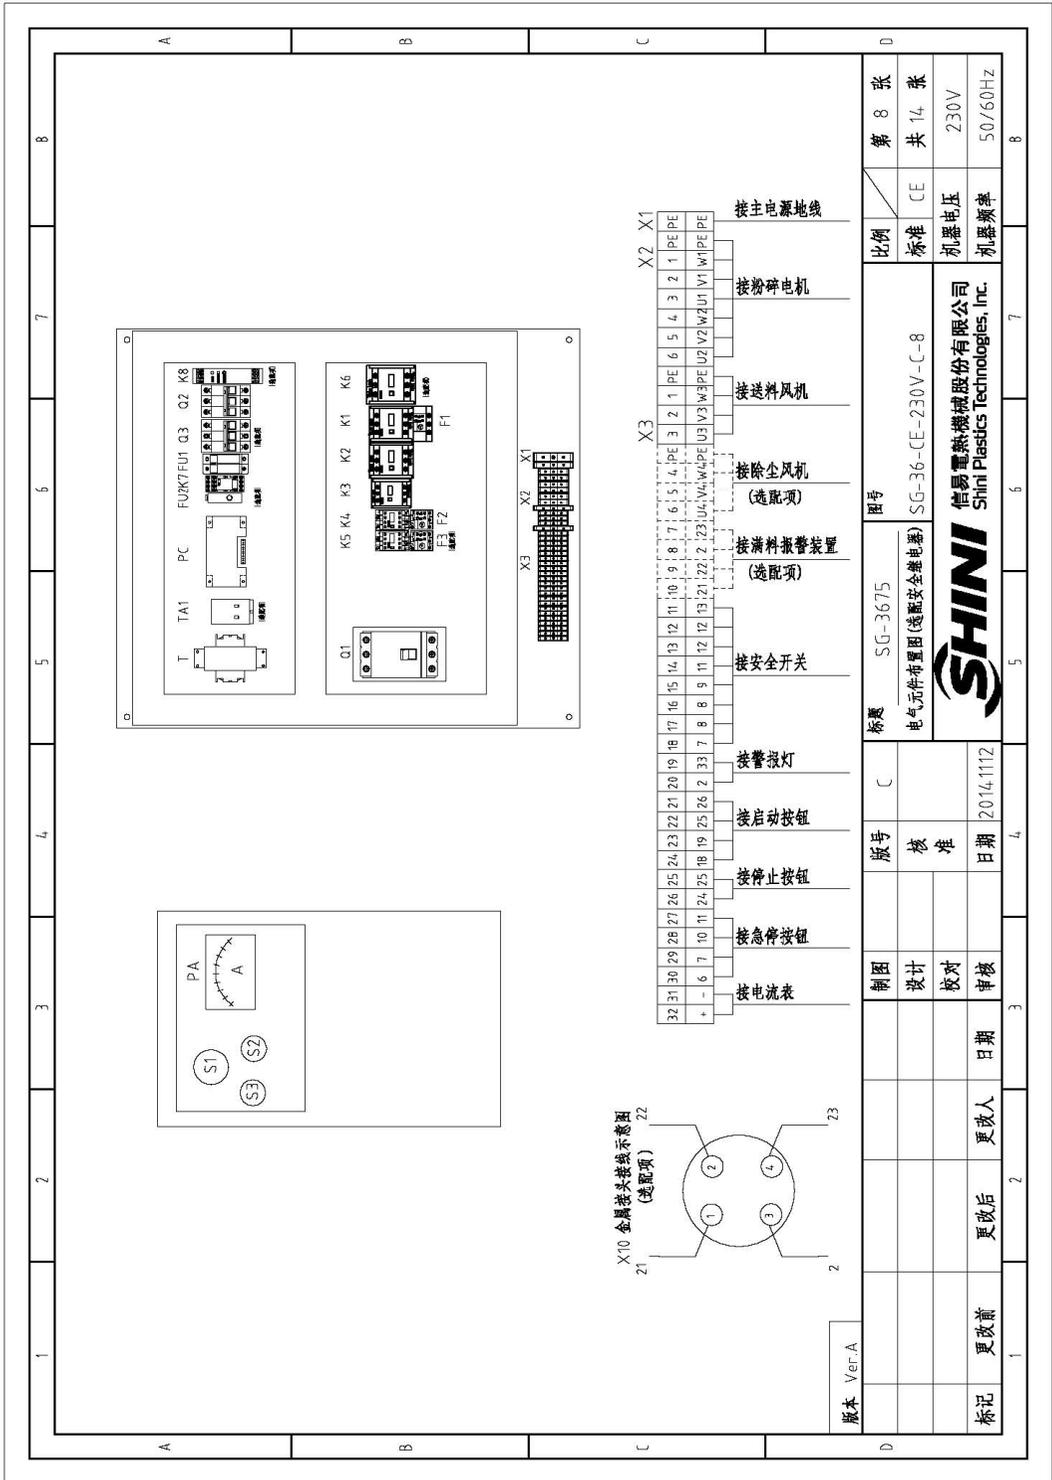


图 2-30: 电气元件布置图(选配安全继电器) (SG-3675 230V)

2.4.10 电气组件明细表(230V)

表 2-17: 材料明细表一(SG-3675 230V)

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number
1	Q1	门联锁断路器/ Breaker interlock	ABB	AZB2501MF200	200A	1	YE41252000000
2	Q2	断路器/ Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	16A	1	YE40301603000
3	Q3	断路器/ Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	10A	1	YE40301003000
A	K1	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RT5045-1AN20	220V 50/60HZ	1	YE00504500000
5		辅助触点/ Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100
6	K2	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RT5045-1AN20	220V 50/60HZ	1	YE00504500000
7		辅助触点/ Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100
8	K3	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AN20	220V 50/60HZ	1	YE00504400000
9		辅助触点/ Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100
10	K4	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AN21	220V 50/60HZ	1	YE00601521000
B	11	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NC+1NO	1	YE00691100100
12	K5	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AN22	220V 50/60HZ	1	YE00601522000
13	K6	接触器/ Contactor	SIEMENS	3RT5054-1AP36	220V 50/60HZ	1	YE00505400000
14	K7	中间继电器/ Middle relay	WEIDMULLER	DRW27030LT	220VAC	1	YE03270700000
15	K8	安全继电器/ Safety relay	PILZ	PNOZ x2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000
16	F1	热过载继电器/ Overload relay	SIEMENS	3RU5146-4JB0	4.5-63A	1	YE01514640000
17	F2	热过载继电器/ Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1HB0	5.5-8A	1	YE01160950000
18	F3	热过载继电器/ Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE01160450000
C	FU1	熔断器**/ Fuse**	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000
20		熔断器壳/ Fuse core	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE4600200100
21	X1	端子排/ Terminal	NACHI	NCT-50PE	50mm ² PE	1	YE61005040100
22	X2	端子排/ Terminal	PHOENIX	TB16 I	16mm ²	6	YE61160000000
23		端子排/ Terminal	PHOENIX	TB16 PE I	16mm ² PE	1	YE61163500000
24	X3	端子排/ Terminal	PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	17	YE61250040000
25		端子排/ Terminal	PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000

版本 Ver.A 注: (1)表示非电控柜内材料;(2)表示除尘风机选配件;(3)表示满料报警装置选配件;(4)表示安全继电器选配件。/*表示可能损坏的项目; **表示可能损坏的项目, 建议备份。

图号	SG-3675	比例	第 9 张
标题	电气元件明细表一	标准	CE
版号	D	电压	230V
核准		频率	50/60Hz
日期	20150609		

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

表 2-18: 材料明细表二 (SG-3675 230V)

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number
26			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	3	YE6125004-0000
27			PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000
28			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	4	YE6125004-0000
29			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	8	YE6125004-0000
30	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254-200000
31		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100
32	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000
33	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button (With indicator lamp)	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	400VAC	1	YE11223100000
34		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100
35	S4+, S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-1476	AZ-15	2	YE16147600100
36	S4-, S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVRK-1476	AZ-16	2	YE16147600000
37	H2	警灯/Alarm lamp	SHINI	LED-3051	220VAC	1	YE83305100200
38	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	220VAC	1	YE84222000000
39	M5	相位开关/Material level switch	SIPAI	SR-80	220VAC	1	YE15000200100
40	TA1	电流互感器/Current transformer	RATIO	RCT-35	150/5A	1	YE04150500000
41	TA2	电流互感器/Current transformer	YUYUN	-----	5-100A	1	-----
42	PA	电表表/Ammeter	SFIM	DH-670	150/5A	1	YE25671500000
43	X10	金属接头/Metal tie in	SHINI	PLT-254PM	4P	1	YE68025400000
44			SHINI	PLT-254RF	4P	1	YE68025400100
45	M1	破碎电机/Granulating motor	-----	30KW	230V 60HZ	1	-----
46	M2	送料风机/Conveying blower	-----	1.5KW	230V 60HZ	1	-----
47	M3	除尘风机/Dust-removing blower	-----	1.1KW	230V 60HZ	1	-----
48	PCB	微电脑版/PCB	YUYUN	AB-02	220VAC	1	YE80022200100
49	T	互感器/Transformer	BAIYUN	IN=230V OUT=24V	500mA	1	-----
50	FU2	熔断器**/Fuse**	YINDA	FS-10	2A	1	YE41001000000

版本/Ver.A	注: (1)表示非金属电控箱内材料;(2)表示除尘风机机壳配件;(3)表示满料报警装置配件;(4)表示安全继电器配件。/*表示可能损坏的项目; **表示可能损坏的项目; 建议备份。
比例	第 10 张
标准	共 14 张
初器电压	230V
初器频率	50/60Hz

表 2-20: 材料明细表一 (SG-3650 230V)

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	代号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number
1	Q1	门联锁断路器/Breaker interlock	ABB	ZB250TME160	160A	1	YE41161500000
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BW-63C	10A	1	YE40301003000
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BW-63C	10A	1	YE40301003000
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT50336-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00503600000
5	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592107000
6	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT50336-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00503600000
7	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592107000
8	K5	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT50336-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00503600000
9	K6	接触器/Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592107000
10	K7	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601521000
11	K8	接触器/Contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NC+1NO	1	YE00691100100
12	K9	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AN22	220V 50/60Hz	1	YE00601522000
13	K10	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5045-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00504500000
14	K11	接触器/Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592107000
15	K12	中间继电器/Middle relay	WEDMULLER	DRM270730L.T	220VAC	1	YE03270700000
16	K13	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Zx2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000
17	F1	热式继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5136-4HB0	40-50A	1	YE01513600900
18	F2	热式继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE01160450000
19	F3	热式继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE01160450000
20	FU1	熔断器**/Fuse**	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000
21	FU2	熔断器**/Fuse core	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100
22	FU3	熔断器**/Fuse**	YINDA	F5-10	2A	1	YE41001000000
23	X1	端子排/Terminal	----	----	35mm ² PE	1	YE61353500000
24	X2	端子排/Terminal	PHOENIX	TB10 I	10mm ²	6	YE61100000000
25	X3	端子排/Terminal	PHOENIX	TB10 PE I	10mm ² PE	1	YE61103500000
版本 Ver.A	注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示除尘风机选配配件;(3)表示满料报警装置选配配件;(4)表示安全继电器选配配件。/*表示可能损坏的项目; **表示可能损坏的项目, 建议备份。						
标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图	设计	校对
1					版号	核准	日期
					SG-3650	SG-3650	2014.11.12
					电气元件明细表一	SG-36-CE-230V-C-12	
					图号	比例	第 12 张
					标准	CE	共 14 张
					机器电压	230V	
					机器频率	50/60Hz	
							8

表 2-21: 材料明细表二 (SG-3650 230V)

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number
26	X3	端子排/Terminal	PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	17	YE6125004.0000
27			PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000
28			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	3	YE6125004.0000
29			PHOENIX	TB2.5B PE I	2.5mm ² PE	1	YE61253500000
30			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	4	YE6125004.0000
31			PHOENIX	TB2.5B I	2.5mm ²	8	YE6125004.0000
32	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BSS42C	4-00VAC	1	YE17254200000
33		急停按钮/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100
34	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	4-00VAC	1	YE17222000000
35	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button (with indicator lamp)	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	4-00VAC	1	YE17223100000
36		急停按钮/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100
37	S4, S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVPRK-1476	AZ-15	2	YE161476000100
38	S4, S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVPRK-1476	AZ-16	2	YE161476000000
39	H2	警示灯/Alarm lamp	SHINI	LED-3051	220VAC	1	YE83305100200
40	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	220VAC	1	YE84222000000
41	MS	限位开关/Material level switch	SIPAI	SR-80	220VAC	1	YE15000200100
42	TA1	电流互感器/Current transformer	RATIO	RCT-35	100/5A	1	YE04100500000
43	TA2	电流互感器/Current transformer	YUYUN	-----	5-100A	1	-----
44	PA	电流表/Ammeter	SFIM	DH-670	100/5A	1	YE25671000000
45	X10	金属绑头/Metal tie in	SHINI	PLT-254-PM	4P	1	YE68025400000
46			-----	PLT-254-RF	4P	1	YE68025400100
47	PCB	微电脑板/PCB	YUYUN	AB-02	220VAC	1	YE80022200100
48	M1	变频电机/Granulating motor	-----	1B.5KW	230V 60HZ	1	-----
49	M2	送料风机/Conveying blower	-----	1.1KW	230V 60HZ	1	-----
50	M3	除尘风机/Dust-removing blower	-----	1.1KW	230V 60HZ	1	-----

版本 Ver. 註: (1)表示非电控柜内材料;(2)表示除尘风机选配配件;(3)表示满料报警装置选配配件;(4)表示安全继电器选配配件。/★表示可能损坏的项目;★★表示可能损坏的项目,建议备份。	
图号	SG-3650
标题	电气元件明细表二
比例	第 13 张
标准	CE
电压	230V
频率	50/60Hz

制图	版号	D
设计	核 准	
校对	日期	20150629
审核	更改人	
更改者	更改后	

表 2-22: 材料明细表三 (SG-3650 230V)

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
51	T	互感器* /Transformer*	BAIYUN	IN=230V OUT=24V	500mA	1	----	(4)							
51	D2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	16A	1	YE4.0301603000	(5)							
A															
B															
C															
D															
版本 Ver.A	注: (1)表示电控制材料;(2)表示核心风机及配件;(3)表示风机材料;(4)表示安全继电器及配件;(5)表示增大塑料风机功率及配件; *表示可能损坏的项目; **表示可能损坏的项目; 建议备份。														
制图	设计	校对	审核	日期	版号	D	标题		图号		比例		第 14 张		张
							SG-3650		SG-36-CE-230V-D-14		标准		共 14 张		张
							电气元件明细表三		信易电热机械股份有限公司		电压		230V		
							SHINI		Shini Plastics Technologies, Inc.		频率		50/60Hz		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	版号	D	2015.06.29				比例		第 14 张		张
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

2.5 主要电气元件说明

2.5.1 微电脑控制板(PCB)

- 功能:
- 1) “Y” “ Δ ” 降压启动;
 - 2) 粉碎马达过载侦测、警报。
 - 3) 送料风机延时停机。
 - 4) 相序侦测，警报停机。

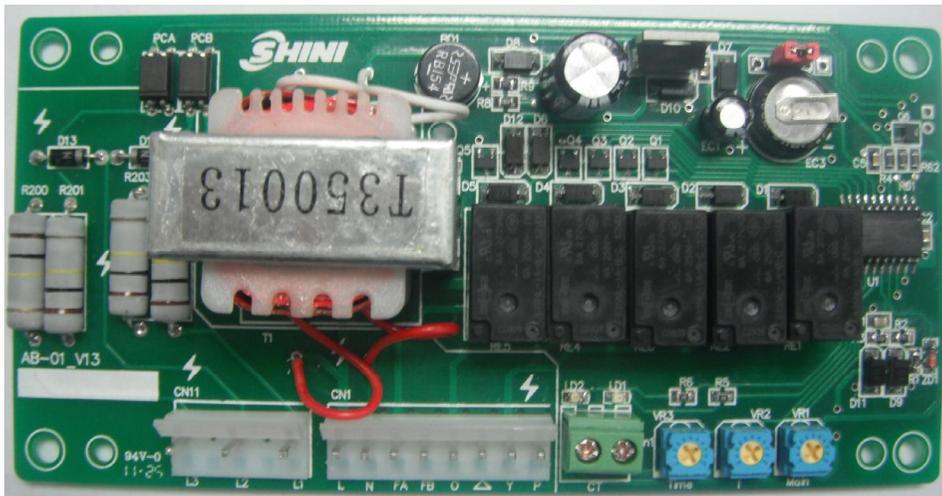


图 2-31: PCB 线路板

 可变电阻刻度	1	2	3	4	5	6	7	8	9
微调 I(A): VR1	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
设定额定电流(I): VR3	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A

 可变电阻刻度	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y Δ 启动切换: VR2	3S	6S	9S	12S	15S	19S	22S	24S	30S

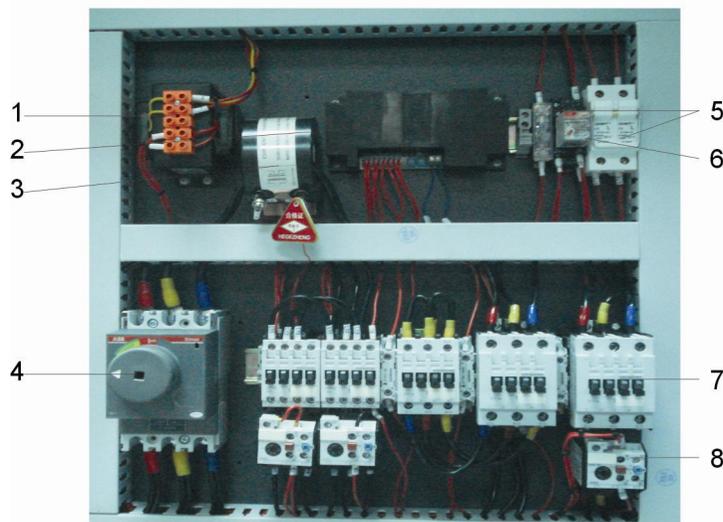


图 2-32: 主要电气元件图

1. 变压器，给控制电路提供合适的电压。
2. PCB 线路板，控制机器的起停。
3. 电流互感器，感应电流。
4. 门连锁断路器，隔离和保护电路作用。
5. 熔断器，在控制电路中起过载、短路保护作用。
6. 中间继电器，在控制电路起中间触点转换与连接作用。
7. 接触器，可远距离接通和断开主电路。
8. 热过载继电器，可对马达过载或断相起保护作用。

2.6 选购配件

2.6.1 DS-36 粉尘分离系统

2.6.1.1 粉尘分离系统安装示意图



图 2-33: 粉尘分离系统安装示意图

2.6.1.2 粉尘分离系统外形尺寸

旋风器($\Phi \times h$)..... 600×1030mm

集尘装置($l \times w \times h$) 920×500×2610mm

配件名称	数量	备注
旋风器	1 件	-
粉尘分离	1 件	-
风机加支架	1 件	-
不锈钢管(长)	1 条	-
管束 5"	6 个	-
布袋(两头通)	1 条	配有棉绳
过滤布袋	1 条	-
集尘布袋	2 条	配有棉绳

配件名称	数量	备注
旋风器支架固定腿	上 3 条, 下 3 条	-
布袋支架	1 个	-
钢丝胶管 4" × 3 米	3 条	-
锁紧条	2 个	-

2.6.1.3 粉尘分离系统的安装



操作粉尘分离系统前, 请仔细阅读第 3 章。

粉尘分离系统电路的连接必须由专业电工来执行。

首次开机前

出厂前, 没涂漆的部件已经涂有防锈油, 使用前, 清洁防锈油。

连结

- 1) 在旋风器下方安装分离器, 口径为 $\Phi 250\text{mm}$ 。
- 2) 连接输送管, 管径为 4" × 2。
- 3) 安装集尘装置, 包括空气和粉尘集尘袋。
- 4) 在分离的下面放置一容器, 便于收集除尘后的塑胶料。



如果用布袋连接分离器, 确保布袋的空气流通。

2.6.1.4 粉尘分离系统的操作与保养

日检

空气袋和粉尘袋: 检查空气袋和粉尘袋是否损坏, 如果有损坏请立即更换。

输送管: 检查输送管是否损坏, 如有损坏请立即更换。

检查接管口是否接好, 密封。

检查集尘袋是否装满, 如果已满, 请立即清空。

集料盒: 检查集料盒是否在粉尘分离器的正下方, 如果有偏移请调整。

检查集料盒, 如果料满, 请及时取走除尘后的塑胶料。

周检

检查电线是否有破损及连接状况, 如有破损请接好。

2.6.1.5 粉尘分离系统的清洁



当每次更换塑胶料或每运行 300 小时后，清洁一次。清洁前，请注意关闭电源。

- 1) 首先清洁设备的内壁。
- 2) 有必要检查清洗粉尘分离器。
- 3) 移开分离器，用高压空气吹尽其内部的颗粒。
- 4) 清空集料盒，并清洁其内部。
- 5) 抖动空气袋，使其粉尘落下。
- 6) 按相反的顺序，装好拆下的部件。

2.6.2 筛网



图 2-34: 筛网

孔径(mm)	物料编号	
	SG-3650	SG-3675
Φ8	BL55356001320	BL55367503120
Φ12	BL55365001420	BL55367503220
Φ17	BL55365001520	BL55367503320
Φ25	BL55365001620	BL55367503420

注: Φ10 为标准型

2.6.3 刀具

材料	国际代码		
	中国	美国	日本
SKD11	Cr12MoV	D2	SKD11

3. 安装、调试

本系列机型仅可用于通风良好的工作环境。



安装之前，请仔细阅读此章节。



为了避免机损人伤必须依照以下的顺序安装！



刀片非常锋利，操作时应非常小心，以免割伤！



粉碎机的电源连接必须由专业的电工来完成！否则有触电的危险！



小心！

粉碎刀必须放平稳，安装之时应防止刀具自动旋转。

粉碎刀必须放平稳，操作之时，手切勿靠近刀具，以防止发生人身伤害。



注意！

不能借助他人的帮助来完成刀具安装，防止受到人身伤害。

在粉碎室上用一条厚质的木块锁住转刀。



注意！

使用保护手套，刀片十分锋利，小心被切伤。



注意！

安装刀具时，一定要使用新的螺丝和垫片。



粉碎机的电源连接必须由专业的电工来完成，否则有触电的危险！

3.1 安装注意事项

- 1) 确保电源的电压和频率与厂家附于铭板上的标示相匹配。
- 2) 连接电缆线和地线应该服从当地的规章制度。
- 3) 使用独立的电缆线和电源开关，电线的直径应不小于电控箱应用的电线。
- 4) 电线接线端应该安全牢固。
- 5) 该系列电源采用三相四线，电源(L1, L2, L3)接电源火线，及接地线(PE)。
- 6) 配电要求：

主电源电压： $\pm 10\%$

主电源频率： $\pm 2\%$

请保证机器周围留有足够的安装空间(至少 1 米)，以方便机器的保养与维修。

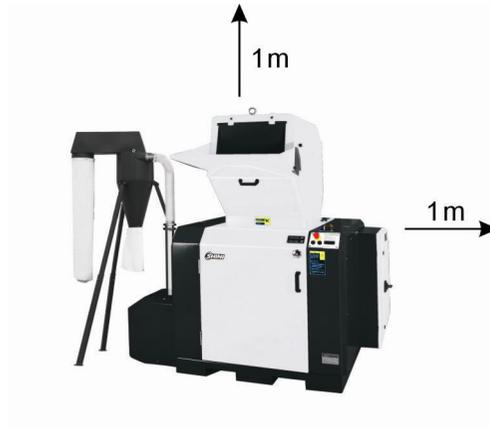


图 3-1: 安装位置图

表 3-1: 刀片及其他固定螺丝扭力表

螺纹类型	螺纹规格	拉伸力 Fv(N)			拧紧力矩 Ma(N.M)		
		8.8 级	10.9 级	12.9 级	8.8 级	10.9 级	12.9 级
粗牙螺纹	M4	3900	5750	6700	3.0	4.4	5.1
	M5	6400	9400	11000	5.9	8.7	10
	M6	9000	1320	15500	10	16	18
	M8	16500	24300	28400	25	36	43
	M10	26300	38700	45200	49	72	84
	M12	38400	56500	66000	86	126	145
	M14	62500	77500	90500	135	200	236
	M16	72500	10700	12500	210	310	365
	M18	91000	129000	152000	300	430	600
	M20	117000	166000	195000	425	610	710
	M22	146000	208000	244000	580	820	960
	M24	168000	240000	281000	730	1050	1220
	M27	222000	316000	369000	1100	1550	1800
M30	269000	384000	449000	1450	2100	2450	
细牙螺纹	M8×1	18100	26600	31200	27	39	46
	M10×1.25	28300	41600	48700	52	76	90
	M12×1.25	43300	63500	74600	93	135	160
	M12×1.5	40800	60000	70000	89	130	155
	M14×1.5	58600	86000	100000	145	215	255
	M16×1.5	79500	116000	136000	226	330	390
	M18×1.5	108000	152000	177000	340	485	570
	M20×1.5	134000	191000	224000	475	680	790
	M22×1.5	166000	236000	276000	630	900	1050
	M24×2	189000	270000	316000	800	1150	1350
	M27×2	246000	350000	409000	1150	1650	1950
	M30×2	309000	440000	515000	1650	2350	2750

3.2 安装位置



请保证机器周围留有足够的安装空间，以方便机器的保养与维修。

检查并确认安装地面是否水平及能否保证机器运行时有充分的强度。

使用水平尺调整粉碎室于水平位置。

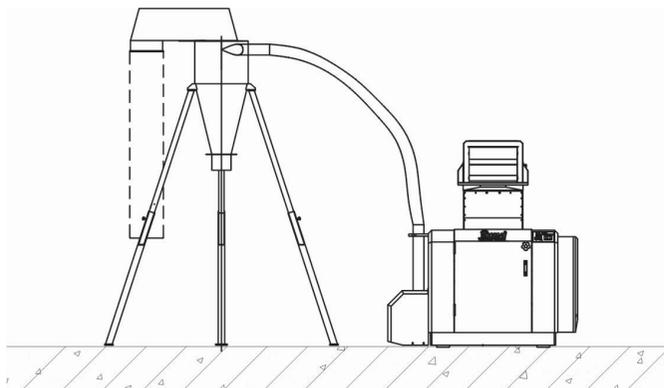


图 3-2: 安装示意图一

SG-36 粉碎机配有叉车搬运导槽。。

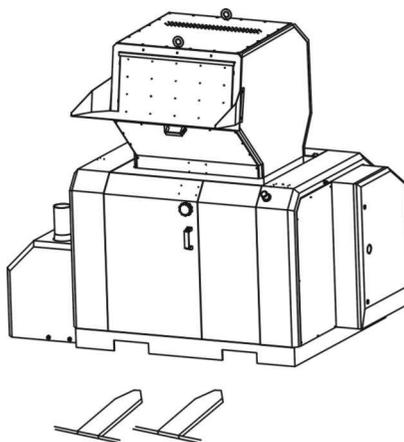


图 3-3: 安装示意图二



不能将进料箱先安装在粉碎机主体上，再同时将机器吊起，否则会损坏机

器!

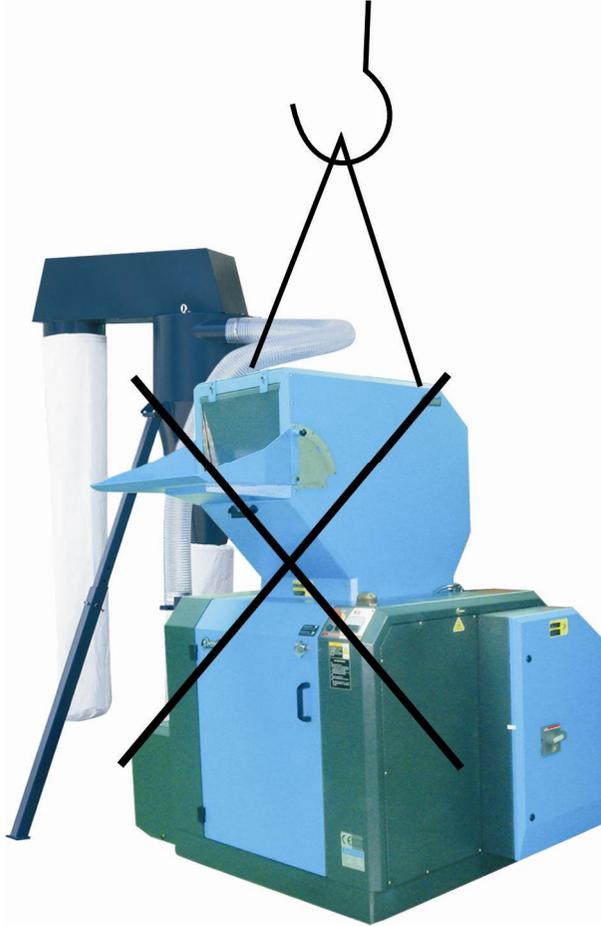


图 3-4: 安装示意图三

3.3 刀架及轴承的安装

- 1) 把轴承加热膨胀后套入备好的刀架上。用 120℃ 热媒油加热约 5 分钟。
- 2) 将轴承座下半部分安装于左右侧台面上，对齐孔位并锁紧。
- 3) 把刀架放入粉碎室内，使其两端轴承与轴承座下槽装置相吻合。



注意!

在轴承，轴承座上要涂抹润滑油。在左侧轴承与轴承座间卡入铝质卡簧。

- 4) 装上挡圈和轴承座盖，用螺丝锁紧。



图 3-5: 刀架轴安装示意图

3.4 皮带轮及电机的安装

3.4.1 SG-3650

- 1) 把键放入轴的键槽内，再装入大皮带轮。



图 3-6: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)一

- 2) 将锁紧圈放入大皮带轮圆孔内，使其孔位与大带轮对齐，再拧上内六角螺丝 (M12mm × 40)。
- 3) 用百分表校正大皮带轮的平衡：将百分表与大皮带轮贴紧，再转动大皮带轮，看百分表的指针是否在0~0.1mm以内。



图 3-7: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)二

- 4) 平衡后再拧紧锁紧圈上的8枚内六角螺丝。
- 5) 把小皮带轮装在电机的轴上，拧上6枚内六角螺丝 (M10mm × 35)。
- 6) 将电机放在电机固定板上校对并拧紧4颗固定螺丝，同时向前推，以缩短大小带轮的间距。



图 3-8: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)三

- 7) 校大小带轮平齐：用水平尺放置于大小带轮之间，观察水银柱是否居中，如未居中，需调动小皮带轮(注意：不可再调动大皮带轮)，使小皮带轮与大皮带轮平齐。

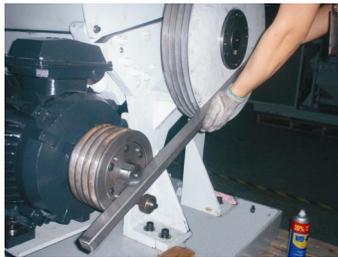


图 3-9: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)四

- 8) 装上皮带，将电机向右推，拧动调位螺栓，使四根皮带受力均匀，拉紧皮带；并拧紧调位螺栓。



图 3-10: 皮带轮及电机的安装(SG-3650)五

3.4.2 SG-3675

- 1) 把键放入轴的键槽内，再装入大皮带轮。



图 3-11: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)一

- 2) 将锁紧圈放入大皮带轮圆孔内，使其孔位与大带轮对齐，再拧上内六角螺丝 (M12mm × 40)。
- 3) 用百分表校正大皮带轮的平衡，将百分表与大皮带轮贴紧，再转动大皮带轮，看百分表的指针是否在 0~0.1mm 以内。



图 3-12: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)二

- 4) 平衡后再拧紧锁紧圈8枚内六角螺丝。
- 5) 在轴的右侧，装上配轮，再将锁紧圈放入配轮圆孔内，使其孔位与配轮对齐，再拧紧内六角螺丝即可。
- 6) 把小皮带轮装在电机的轴上，拧上内六角螺丝(M10mm × 35)。

7) 将电机放在电机固定板上，向前推以缩短大小带轮的间距。



图 3-13: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)三

8) 校大小带轮平衡: 用水平尺放置于大小带轮之间, 观察水银柱是否居中, 如未居中, 需调动小皮带轮(注意: 不可再调动大皮带轮), 使小皮带轮与大皮带轮平衡。



图 3-14: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)四

9) 装上皮带, 将电机向右推, 拧动调位螺丝, 使四根皮带受力均匀, 拉紧皮带并拧紧调位螺栓。



图 3-15: 皮带轮及电机的安装(SG-3675)五

3.5 定刀与动刀的安装



刀片非常锋利，安装前请配戴手套，安装时应非常小心，以免割伤！

安装步骤

- 1) 将动刀片放入铣好的刀架刀槽内，其孔位对准刀架固定孔位，再压上压刀片，并拧上螺丝及弹簧垫圈使刀片不再晃动即可(以便于调定刀与动刀的间隙)。
- 2) 将前后压块和固定刀片装在前后箱体上，拧上螺丝使刀片不再晃动即可。
- 3) 用塞尺来检验定刀与动刀的间隙,正常的间隙是 0.2~0.3mm;若不在此范围内,可以通过调整定刀和动刀以在达到此范围。再锁紧动刀与定刀的固定螺丝(M16x60)。



图 3-16: 定刀与动刀的安装



注意!

为了避免人身伤害和机器损坏，一定要拧紧刀片固定螺丝。



注意!

在调整刀间隙时，不可过小，以免损坏刀具!

3.6 筛网、网架及集料盒的安装

- 1) 把网架放于粉碎室下面，向后移动网架至网架后方销轴孔座圆弧对好网架轴，然后安装销轴孔座压板，并用螺丝锁紧。
- 2) 向下折起网架，并把筛网装进去。
- 3) 再抬起网架，将其用正前方固定挂钩锁紧。



注意!

此步骤一定要锁紧螺丝，否则会导致筛网架变形，螺丝断裂。

- 4) 安装集料盒，抬起它，使其尾部插入左右侧板凹槽中。慢慢地向前推移集料盒，并滑动它直到停止。
- 5) 锁紧集料盒上五星把手。



图 3-17: 筛网、网架及集料盒安装

3.7 进料箱及入料口的安装

- 1) 打开机器前门及后盖。
- 2) 吊起进料箱并小心放于粉碎室上方与粉碎室吻合。



图 3-18: 进料箱及入料口的安装一

- 3) 在后方装入左右固定轴并锁紧止符螺钉。

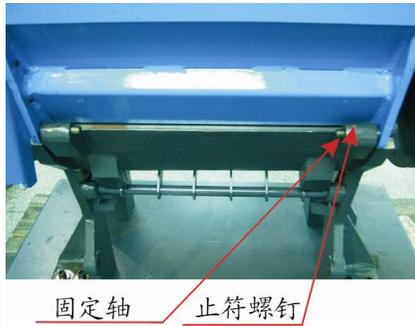


图 3-19: 进料箱及入料口的安装二

4) 在进料箱前部锁紧左右挂钩。

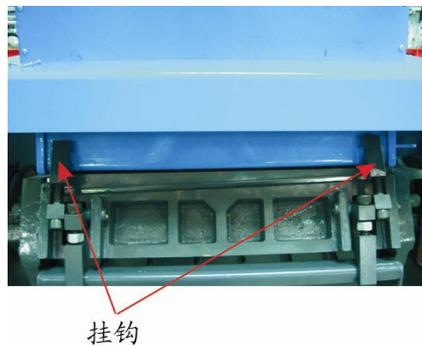


图 3-20: 进料箱及入料口的安装三

5) 装上气压弹簧固定块于进料箱左下端。

6) 装上气压弹簧，使其下端子电机固定杆连结。



图 3-21: 进料箱及入料口的安装四

7) 撑起进料箱，装上料斗底座配架。

8) 在进料箱两侧装上入料口不锈钢固定块。

9) 进料口与不锈钢固定孔位对齐，用螺丝锁住。

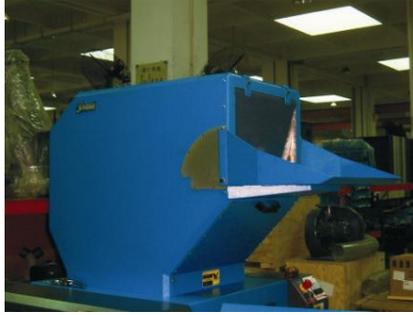


图 3-22: 进料箱及入料口的安装五

4. 使用、操作



操作机器时请戴上耳罩，以防止造成人身伤害！



操作机器时请戴上手套，以防止造成人身伤害！



操作机器时请戴上护目镜，以防止造成人身伤害！



因为刀片或转子有可能松动，在操作机器前请检查：

- 1) 刀片是否有任何损坏；
- 2) 转子表面是否有任何松动；
- 3) 推动或拉动转子和刀片，是否有任何松动。

如发现上述任何一项情况发生时，请与当地代理商或信易公司联系。

4.1 开机预检

出厂时机器未喷漆的部分已被刷上防锈油，在使用本机前应仔细清除防锈油。

- 1) 先用抹布擦拭。
- 2) 再将抹布沾上天那水清洗。

4.1.1 首次开机前

- 1) 检查粉碎机是否置于水平状态。



注意：调整机器，使之四个支撑平均分担重量，呈水平状态。

- 2) 检查刀具间隙(0.2~0.3mm)，及刀片的锁紧螺丝是否锁紧(定刀片 M16x50，动刀片 M16x55)。

4.1.2 首次开机 2 小时后

- 1) 重新检查刀具间隙，包括定刀片及动刀片；再检查刀片螺丝是否有松动。
- 2) 检查电机的调位螺丝，检查调位螺栓是否锁紧。



图 4-1: 调位螺栓

4.1.3 首次开机 20~30 小时后

在机器满负荷运转 20~30 小时后，必须检查皮带张力，检查并校正皮带的张力。

4.2 电路连接

粉碎机电路的安装仅由专业的电工完成。

连接粉碎机的电源。

4.2.1 检查电机的运转方向

- 1) 打开机门，检查进料箱是否关好。
- 2) 关上机门。
- 3) 确信主电源开关处于“ON”位置。
- 4) 检查急停开关是否有动作。
- 5) 开机，打开门联锁断路器，按下启动按钮。
- 6) 如果不能开机并产生报警：
 - a) 停机。
 - b) 关闭门连锁断路器。
 - c) 电源线换相，调换电源线三根中的任意两根。
 - d) 重新从第 5 步执行。



注意!

若电机运转方向不正确，极易损坏刀具，同时也会使粉碎能力大大降低!
请切断电源，调换主电源三根接线中的任意两根即可。

4.2.2 检查风机的运转方向

- 1) 检查风机的运转方向是否与外壳上箭头方向一致。
- 2) 启动电机，并再次停止，以观察风机运转方向。

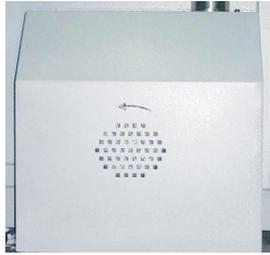


图 4-2: 风机运转



注意!

若风机运转方向与外壳箭头方向不一致，风机的工作能力将减少于 25%。
请切断电源，在控制箱内调换风机三根电源接线中的任意两根即可。

4.3 打开进料箱、网架及集料盒



打开进料箱、网架及集料盒之前，必须先切断主开关及粉碎机上的电源开关。



小心!

刀片很锋利，容易造成人身伤害。

4.3.1 打开进料箱

- 1) 检查进料箱和粉碎室已排空，再关机。
- 2) 松开进料箱上的梅花螺杆。
- 3) 打开进料箱后上盖板。
- 4) 向后打开进料箱。



注意!

进料箱由气动连杆支撑，打开时不会掉落。

4.3.2 打开集料盒和筛网

- 1) 关闭粉碎机电源。
- 2) 松开梅花螺杆，打开机门。
- 3) 松开出料管端的快速管夹，并移至旁边。
- 4) 松开五星把手，抽出集料盒。
- 5) 拧开挂钩上的内六角螺丝，并松开挂钩。
- 6) 抽出网架，取出筛网。

4.4 关闭进料箱、筛网及集料盒



注意!

在关上之前，先清洁干净接合面。小心! 关上时不要挤伤!



图 4-3: 关闭进料箱、筛网及集料盒

4.4.1 安装网架及集料盒

- 1) 紧抓网架的拱形部位，把网架放于粉碎室下面，向后移动网架至网架销轴孔座圆弧对好网架轴，然后锁紧压板螺丝。
- 2) 向下折起网架，安装筛网。
- 3) 向上抬起网架的前边缘朝粉碎室的方向推。
- 4) 紧靠网架装上锁夹，它起固定网架的作用。
- 5) 抬起集料盒，插入左右侧板的凹槽，小心向下移动它直到停止。
- 6) 锁紧集料盒上的五星把手。

4.4.2 关上进料箱



注意!

机门必须是打开的，否则不可能关闭进料箱。

- 1) 检查确信没有任何的粉末留在接口面或角落处。

- 2) 向前合上进料箱。
- 3) 将挂钩锁紧，固定进料箱。

4.5 开机及停机

粉碎机是通过门连锁断路器、安全开关、“启动/停止”按钮及“急停开关”来控制。

门连锁断路器：

粉碎机的主电源开关装在侧面板，电源的通断是通过旋转主电源开关来控制。

停止及启动按钮：

粉碎机还有停止按钮及启动按钮，机器的停止与启动通过此按钮来控制。

急停开关：

此外，机器还设计了一个急停开关，当发生意外或其它情况需紧急停止，按急停开关即可。



图 4-4: 主电源开关



注意!

在进料箱及粉碎室内还有原料没有粉碎完之前，不能停机，否则留在里面的原料将堵塞转子，再次开机时就会使马达过载而跳闸。

4.6 刀具安装调节

所有的刀具，包括动刀和定刀，都可在机外的夹具内调整。

将所要调整的刀具，包括动刀和定刀，放在夹具内，调节其调整螺丝，直到螺丝顶到夹具即可。

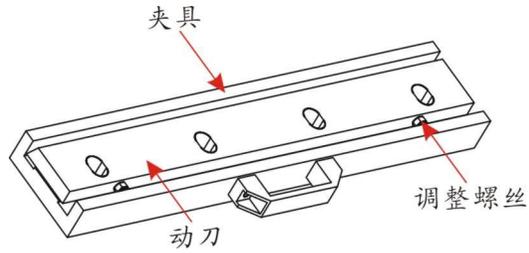


图 4-5: 刀具调节图

5. 故障排除

5.1 粉碎机不能运行

- 1) 检查急停开关是不是没有复位。
- 2) 检查进料箱是否完全关上，如果没有完全关上或者梅花螺杆没有拧紧，机器也不能开机。
- 3) 检查集料盒是否装好，如果没有完全关上或者安全开关插销没有插上，机器也不能开机。
- 4) 检查马达过载保护器。马达配置过载保护器 F1，在电控箱内，如果马达过载就会跳闸。脱扣(A)绿色杆顶出，按“Reset”键(B)复位。重开机前要检查有没有原料留在粉碎机内。
- 5) 检查送料风车过载保护器。如果送料风机没有打开，粉碎机也不能运行。送料风机马达有过载保护器 F2，在电控箱内，如果马达过载就会跳闸。脱扣(A)绿色杆顶出，按“Reset”键(B)复位。
- 6) 检查刀片及刀片之间的间隙。如果粉碎机的刀片已经很钝，或刀片间隙不正确，会导致停机，马达过载保护器会跳闸，检查刀片并更换刀片或重新调整刀片间隙。
- 7) 开机时出现警报且机器不能启动，表示电源逆向或缺相，请检查电源接线。



5.2 其它原因而停机


安全开关或限位开关的连接损坏或松散也会导致停机。



注意!

不要断开安全开关或控制开关。

6. 维修与保养

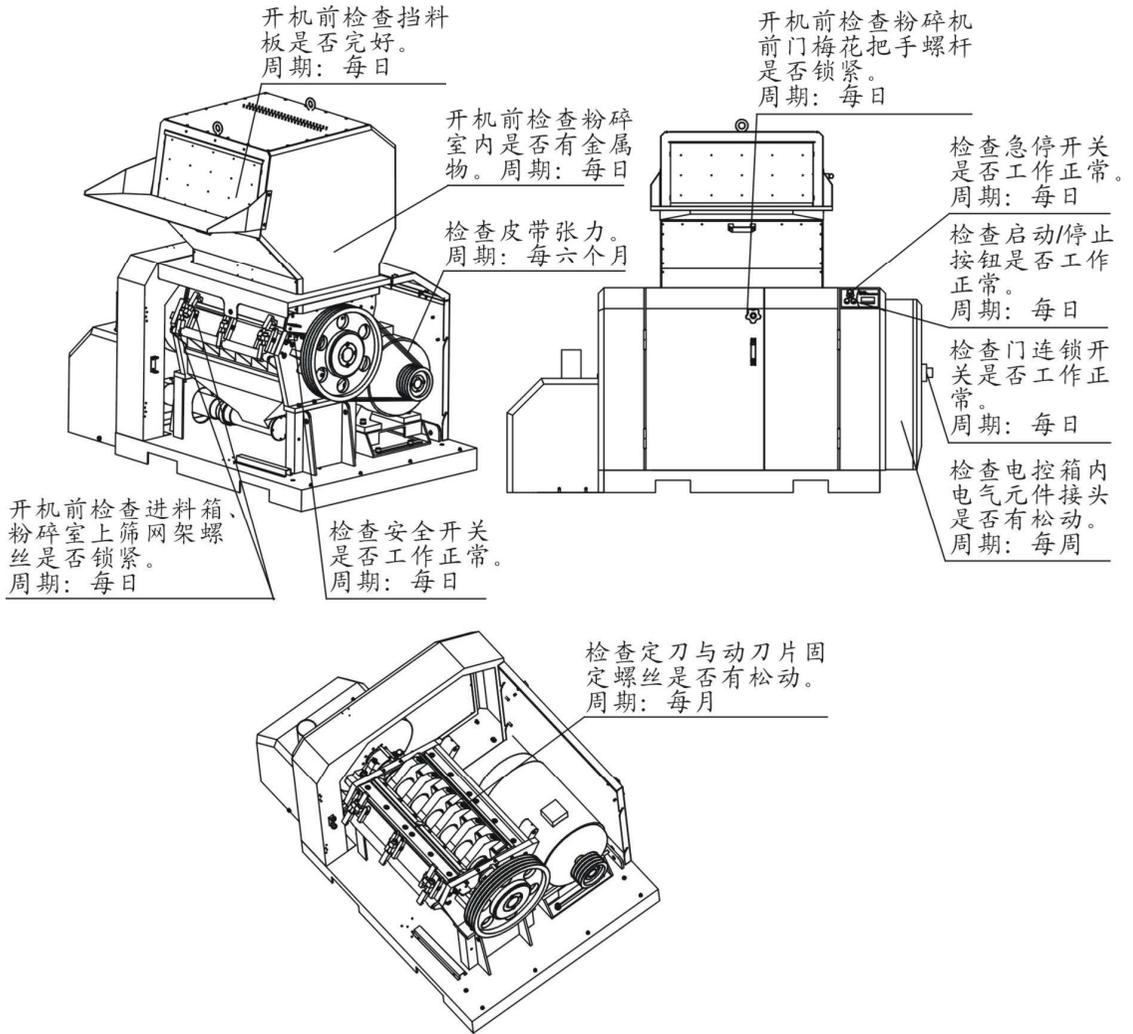

6.1 维修

所有的维修必须由专业的人员来完成，以避免造成人身伤害及机器损坏。

6.1.1 换刀



警告！

粉碎机的动刀需受力平衡，因此在装刀时，它会因受力不平衡而自转！当它的重心不稳定时，它也会自转。



更换刀具时须先按下急停开关并关掉主电源开关！



刀片非常锋利，操作前请戴手套，操作时应非常小心，以免割伤！

在维修保养或更换刀具时，请参考 3.5 节定刀与动刀的安装来装配，拧紧各个固定螺丝后，用螺纹固定剂（建议使用蓝色，LOCTITE 243）注入在螺纹的接口处，以固定螺丝，避免螺丝打滑。



注意！

在拆卸或安装动刀片时，没有外力能够帮助你；为了减少对他人的伤害，换刀时要单独完成。



注意！

为了避免自转，用一厚木块扣住动刀。刀具很锋利，在扣它时一定要小心。



换刀后检查筛网是否有损坏，若网孔变大，更换筛网。

每次换刀时，螺丝和垫片必须换新的。

更换刀片前，要打开机门和进料箱；卸下集料盒、筛网和网架。

1) 卸下动刀片



注意！

为了防止刀具自转，用一厚木块扣住它。

1. 取下螺丝和垫片。
2. 取出动刀片。
3. 清洁刀片的安装面。

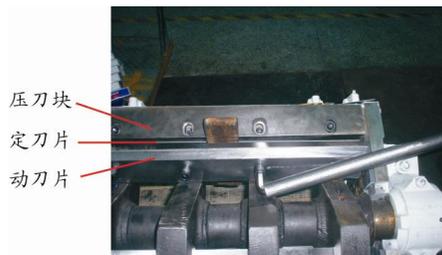


图 6-1: 卸下动刀片

2) 卸下定刀片

1. 在粉碎室内有前后定刀片，旋出前定刀片的螺丝几转。
2. 拧出前压刀块上的内六角螺丝。
3. 再取出压刀块和刀片，最后清洁刀架。
4. 旋出后刀片的螺丝几转。
5. 再拧出压块上的内六角螺丝，取出压刀块和刀片，清洁刀具的支撑箱。

3) 安装刀片

仔细清洁定刀片及动刀片后再安装。



注意!

每次换刀时，螺丝和垫片必须全部换新。

首先安装后定刀片，再安装前定刀片；然后再装动刀。具体的安装步骤详见 3.5 章定刀与动刀的安装。

6.2 传动



维修或保养时须先按下急停开关并关掉主电源开关!

6.2.1 V 形带的日常保养及调整

粉碎机根据马达的功率，配置了 4 根 V 形皮带。

1) 检查 V 形带

在满负荷运行 20-30 小时后，要检查 V 形带的张力及运行状况，之后每月都要检查 V 形带的磨损情况。

2) 每 6 个月要检查 V 形带的张力。

取下粉碎机后边的上面板，将 V 形带转动几圈，检查皮带是否有损坏、磨损。



注意!

不要把手放进皮带及皮带轮之间，否则会夹伤。

检查皮带张力，如有必要还要进行调整，通过施加力来检查皮带张力，在皮带轮的中间位置压加这个力(75N)，同时测量它的偏移量(此偏移距离的大小由电机的功率和频率决定，具体规格见下表):

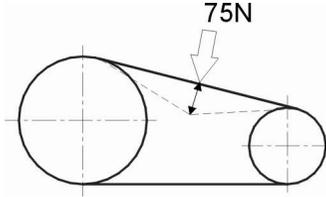


图 6-2: 传送带保养图

孔径(mm)	18.5/22kW	30/37kW	45-55kW
新皮带	15mm	14mm	15mm
旧皮带(6个月后)	19mm	19mm	19mm
电机 60Hz	18.5/22kW	30/37kW	45-55kW
新皮带	18mm	17mm	16mm
旧皮带(6个月后)	23mm	23mm	20mm

6.2.2 V 形带的调整

- 1) 卸下粉碎机后边的盖板，并打开箱门。
- 2) 打开出料管端的快速管夹后，把集料盒取出来。
- 3) 调节两个活动螺母，通过改变大小带轮的间距来调整皮带的张力。
- 4) 锁住活动螺母。

在满负荷运行 20~30 小时后，重新检查皮带的张力。



图 6-3: V 形带的调整图

6.3 润滑

6.3.1 润滑油规格 (在使用过程中可选择如下品牌的润滑油)

鑫昌龙: FX-00
FX-000

Bp: BP Grease LGEP 2

ESSO: Beacon Ep2, Beacon EP2

Mobil: Mobilux EP2

Shell: Shell Alvania EP2

Texaco: Multifak Ep2, Novotex Grease EP2

6.3.2 请定期给轴承添加润滑油。

用润滑油枪口对准轴承的注油口注入润滑油。

如果长期不用粉碎机，请在刀架、固定刀、转动刀，粉碎室及螺丝等各处涂抹防锈油，以防生锈。



图 6-4: 注油口

6.4 清洁



当打开进料箱时，要小心可能会碰到刀片，刀片非常锋利可能造成人身伤害。

- 1) 停机之前，先检查进料箱和粉碎室是否排空。
- 2) 清洁进料箱的外表面。
- 3) 关闭主电源开关。
- 4) 用集尘器清洗进料箱的档板。
- 5) 打开机门。
- 6) 放松锁夹后，向后打开进料箱。



注意!

进料箱由气动弹簧支撑，它不会掉落。

- 7) 清洁进料箱的内表面。
- 8) 移开管端的快速管夹，松开集料盒上的五星把手。

9) 折下集料盒。



注意!

同时要托住集料盒，不要让它掉下来。向下折起集料盒的前边缘，并向前拉它；托住它同时向后推；然后向前并向上取出来。

10) 松开网架上的锁扭，取下网架。



注意!

同时要托住网筛，不要让它掉下来。

11) 取出网筛。

12) 抓住网筛，向外取出。

13) 清洁集料盒、网架、网筛。

14) 清洁粉碎室的内外。

15) 清洁每个送料管，风车，旋风分离器。

16) 用光亮的除尘剂，清洁皮带轮。

清洁后重新安装



注意!

关门时容易夹伤，要小心!

1) 安装网架。

2) 把网架放于粉碎室下面，向后移动网架至网架销轴孔座圆弧对好网架轴，然后锁紧压板螺丝。

3) 向下折起筛网架，并把筛网装进去。

4) 握住筛网架前部，朝粉碎室的方向，向上推动筛网架的前边缘。把挂钩扳到筛网架上，固定网架。

5) 安装集料盒，抬起它，使其尾部插入左右侧板凹槽中。慢慢地向前推移集料盒，并滑动它直到停止；锁紧集料盒上五星把手。

6) 安装出管端口的快速管夹。

7) 关上进料箱。



注意!

机门必须打开，否则进料箱将关不上。检查并确信没有残料留在接口表面和边缘处；关紧且用挂钩固定好进料箱。

- 8) 装上进料箱中的档板。
- 9) 上紧锁扭，关上机门。
- 10) 检查进料箱是否已排空。
- 11) 打开主电源开关。
- 12) 开机。

6.5 维修保养记录表

6.5.1 机器资料

机器型号 _____ 序号 _____ 生产日期 _____

电压 _____ Φ _____ V 频率 _____ Hz 总功率 _____ kW

6.5.2 安装检查

- 检查连接管是否上锁夹紧
- 检查定刀与动刀的间隙(0.2~0.3mm)
- 检查皮带轮的动平衡

电气安装

- 电压检查 _____ V _____ Hz
- 熔断器规格: 1相 _____ A 3相 _____ A
- 电源相序检查
- 送料风机的转动方向

6.5.3 日检

- 检查主电源开关
- 检查急停开关
- 检查启动/停止按钮
- 检查挡料板(挡料皮)是否完好
- 检查急停开关及安全开关是否正常工作
- 清扫筛网与进料箱
- 检查启动、停止及主电源开关是否正常

6.5.4 周检

- 检查机器所有电缆线有无破损能
- 检查电气组件接头有无松动

- 检查刀片使用状况
- 检查定刀与动刀片固定螺丝是否松动
- 检查减速电机有无异常声音、震动、发烫
- 检查挡窗裂化状态

6.5.5 月检

- 检查机器减速机的状况
- 检测马达过载保护功能
- 检查马达逆转功能
- 检查刀具的锁紧
- 检查皮带轮锁紧圈是否牢固
- 检查皮带张力

6.5.6 半年或每运行 1000 小时检查

- 检查或更换减速机润滑油
- 检查机器轴承的润滑
- 检查联轴器
- 整机使用状况评估

6.5.7 三年检

- 更换 PC 板
- 更换无熔丝开关